

COMMODITY CONTRAST
使用步骤




1.插上电源线预热
初次使用需预热



★重要

2.温度升到200多度左右时，用
电烙铁在松香里沾一下，立即
上锡

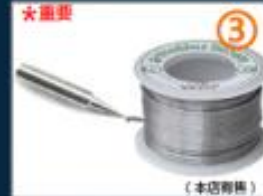

★重要

3.上锡



6.烙铁头上有杂质，在高温
海绵上清洗一下。



5.暂时不用可放到海绵烙铁架上



4.焊接（达到温度则可融化
焊锡丝，需另取焊锡丝）



7.上锡



8.不用时放冷却后再收起来

电烙铁保养小诀窍：

电烙铁使用前使用后都要挂点锡，防止氧化，使用
中上面有杂质千万不要敲打烙铁头，容易损坏，
可以在高温海绵上轻轻的擦拭。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Soldering & Desoldering Stations](#) category:

Click to view products by [Huanghai](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[WTL1000-1](#) [700-3051-ESD](#) [T0058758721N](#) [T0051516199N](#) [WXD2010N](#) [AT-937A](#) [AT-980E](#) [DDSE-2QC](#) [0016606](#) [QUICK 805A](#) [202375](#)
[202212](#) [TS1200D](#) [T0051312499N](#) [T0052922699](#) [LF1680](#) [5100-0092](#) [T0050100499](#) [WELPB102](#) [700-3057](#) [17100-150](#) [17100-200](#) [17100-](#)
[300](#) [17401](#) [17502](#) [17701F](#) [P-907](#) [MT-687](#) [SBK8586](#) [5SI-216N-K](#) [5SI-216N-2.4D](#) [SS-593H](#) [ECC95650EU](#) [5SI-216N-I](#) [5SI-216N-3.2D](#)
[quick236](#) [969A](#) [960-K](#) [960-3C](#) [BGA0001-S](#) [BGA0004-S](#) [BGA0009-S](#) [cs-reflo-05](#) [CS-REFLO-06](#) [ECC154499EU](#) [ECC154500EU](#)
[ECC105279EU](#) [ECC169571EU](#) [ECC169572EU](#) [ECC86945EU](#)