WISDOM承認	2017/05/11 1/10 <sub>04</sub>	
	DOI -0-0 120-174 (00.04)	1

										` ,
Japan Aviation Electronics Industry, Ltd. Connector Div. Production Engineering Dept. 日本航空電子工業株式会社コネクタ事業部生産技術部				Num	ber 番号	T700411		Page 1/10		
Spec: for			Origir	Original issued 初版制定: 11.May.2017						
TITLE 表題:			Rev.	Date	;	CN-No.	Prep	Chkd	Appd	
Operation manual for CT150-19-KN01-16										
CT150-19-KN01-16 取扱説明書										
ISSUED 作成元										
Production Engineering Dept. 生産技術部										
Prepared	Checked	Approved	PL Approved							
T.OOKAWA	_	Y.ISHIDA	H.ISHII							

## 手動圧着工具 Crimping Hand Tool

## CT150-19-KN01-16



# 取扱説明書 Operation Manual

この度は、弊社の手動圧着工具をお買い上げいただき、ありがとうございます。本工具は予め被覆を剥いた電線とコンタクトを圧着するための手動工具です。良好な圧着結線のため、本書の内容を十分に理解し、正しい作業を安全に行うようお願いします。

Thank you for purchasing our crimping hand tool .This tool is used for crimping stripped wires to contacts. To obtain excellent crimped wires, be sure to read this manual carefully in order to fully understand this tool and operate it correctly.



Number 番号

T700411

Page 2 / 10

## はじめにお読みください

## **Read In the Beginning**

## 絵表示について

この取扱説明書及び製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危険や財産への損害を未然に防止するために、色々な絵表示を記載しています。その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから本文をお読みください。

## **Caution symbols**

In this manual and on our products as well, the following caution symbols are used to show important information and warnings for correct use of our products. This is to avoid possible personal injury and property damage. Be sure to read and understand these special instructions before proceeding to the procedural details.

A	危険 DANGER	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。 A danger indicates an operation that results in serious personal injury or fatal wound if precautions are not followed.
À	警告 WARNING	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 A warning indicates an operation that could cause serious personal injury or fatal wound if precautions are not followed.
À	注意 CAUTION	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容 及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 A caution indicates an operation that could cause personal injury or equipment damage if precautions are not followed.

### 絵表示の例



△記号は注意(危険、警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電 注意)が描かれています。



○ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています

今は分解禁止)が描かれています ●記号は行為を送制したは、指示する中容を告げ



●記号は行為を強制したり、指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は差し込みプラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

### **Examples of caution symbols**

An equilateral triangle  $\triangle$  serves the same as CAUTION (or DANGER and WARNING). It contains a specific warning information inside (the lightning flash with arrowhead symbol shown left means a risk of electric shock to persons).

A no entry mark  $\bigcirc$  indicates an action that must be prohibited. Inside or near it is indicated a special instruction (the label shown left means prohibition of disassembly).

A black circle • indicates a required action that must be proceeded without failure. It contains specific instructions inside (the label shown left means required disconnection of a plug from an outlet).



Number 番号

T700411

Page 3 / 10

## 使用上のご注意

## **Attention of Handling**

## **介** 警告

■本取扱説明書に記載されている事以外の改造 や調整は、破損や不良の原因になりますので絶対 に止めて下さい。万が一異常を感じたり、破損した 場合はお買い上げの販売店もしくは弊社カスタマ ーサポート部門に修理依頼して頂きます様お願い 致します。

■本工具を長時間使用するときは、十分な休息を 取りながら作業を行ってください。身体に傷害を及 ぼすことがあります。

## **M** WARNING

■Don't repair or adjust, without the procedure specified with this operation manual, it cause is to brake the tool or product the rejected items. If you feel the tool abnormally or brake the tool, prease inqire our shop or customer support, and repair it.



■Please work while getting enough rest when you use this tool for a long time. Injury might be caused for the body.

## **介** 注意

■クリンパが開閉します。クリンパとアンビルの間の隙間に指を入れないで下さい。怪我の原因となります。

## **∱** CA

## **CAUTION**

■Crimper and anvil can pinch the fingers.Never put the fingers into space between crimper and anvil.

- ■指定された適合コンタクト及び適合電線以外の ものを圧着しないで下さい。
- ■ハンドルは圧着完了位置でラチェトの爪が外れ 開放されるよう調整してありますので、それ以外の 状態で無理にハンドルを開放しないで下さい
- ■工具の圧着部(クリンパ、アンビル)には、注油 の必要は有りません。
- ■工具の使用に際しては、コンタクトのクリンプハイトが所定の条件を満足しているか確認して下さい。

- Do not crimp other than specified applicable contacts and applicable wires.
- ■Do not force to open the handle except at the position where crimp is completed. The ratchet of the handles is adjusted to be released at the position where the crimp is completed.
- Lubrication to the crimp portion (anvil and crimper) of the tool is not necessary.
- Please check the crimp height of the contact if the value is within the crimp height spec, when you use the tool.



Number 番号

T700411

Page 4 / 10

10

10

目次	Contents	
絵表示の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Caution Symbols · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Attention of Handling·····	3
目次	Contents·····	4
1.仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1.Specification·····	4
2.各部名称······	2.Parts Name·····	5
3.圧着準備	3.Preparation of Crimping·····	5
4.圧着作業	4.Crimping·····	6
4-1.ハンドルの開放・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-1.Handles opening·····	6
4-2.コンタクトのセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-2.Contact setting·····	6
4-3.電線のセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-3.Wire Setting·····	7
4-4.圧着・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-4.Crimping·····	7
4-5.コンタクトの取り出し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-5.Contact removal·····	8
5.製品チェック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5.Check of Crimped Contacts·····	8
6.保守・点検とトラブル時の対応・・・・・・・・・・・・・・	6.Maintenance & Trouble Shooting·····	9
7.圧着条件	7.Crimping Condition	10

### 1.仕様

## 1.Specification

工具型式 Model	CT150-19-KN01-16			
重量 Weight	約 450g About 450g			
サイズ Size	W59 × D37 × H233 (mm)			
使用環境 Environment	温度 0℃~40℃(結露しないこと) Temperature 0℃~40℃ (No do be dewy.)			
握力 The grip	350N			

## **⚠**注意

本工具を使用するためには、350N以上の握力が必要となります。



7-1. Applicable wire & contacts .....


This hand tool needs the grip of 350N or more.




Number 番号 T700411

Page 5 / 10

### 2.各部名称

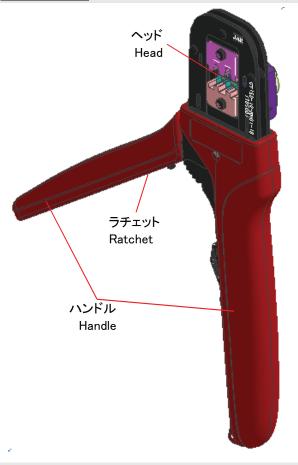

### 2.Parts Name

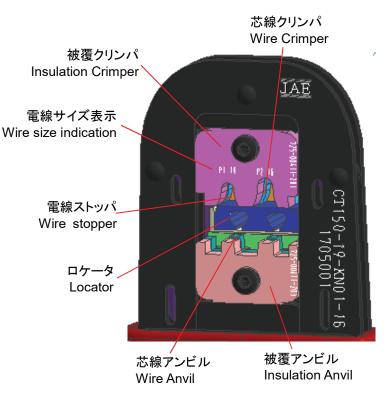


### <u>3.圧着準備</u>

- ① 予め電線の被覆を指定剥き長さ(L寸法)で剥いてください。(7項参照)
- ② 芯線の切断、傷がないことを確認し、先端の乱れは作業前に矯正して下さい。 芯線の切断、傷があったもの、先端の乱れが 矯正できないものは使用しないで下さい。
- ※ 圧着条件については、7 項を参照してください。

### 3. Preparation of Crimping

- ① Strip the insulation of a wire to the specified length "L". (refer to para.7)
- ② Check that each wire conductor is not damaged nor scratched. Set any disarrayed conductors straight prior to the crimping operation. Don't use one with cutoff and the crack in the wick line and the one that the disorder of the point cannot be corrected.
- ※ Refer to Section 7 for crimping conditions.

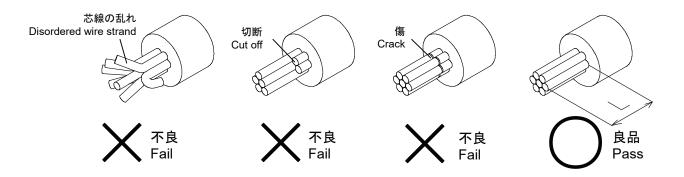



Number 番号

T700411

Page 6 / 10

### 4.圧着作業

#### 4-1.ハンドルの開放

- コンタクトを工具に挿入する前にハンドルを開放状態にして下さい。
- ※ ハンドルが開かない場合は、ラチェットが開放 されるまでハンドルを握り締めて下さい。

## 4.Crimping

### 4-1.Handles opening

- ① Open the handles before inserting a contact.
- In case the handle does not open, close the handles until ratchet released.

## **⚠**注意

アンビルが開閉します。怪我の原因となりますので、 クリンパとアンビルの間の隙間に指を入れないで下さ い。

## **CAUTION**

The crimper moves OPEN / CLOSE.

Never put fingers into opening between the crimper and anvil.

### 4-2.コンタクトのセット

- ① 背面から、ロケータを押して、コンタクトセット 部を前面に出します。
- ② ロケータを背面から押したまま、使用する圧着 部にコンタクトを奥まで挿入します。
- ③ ロケータを後に戻してください。
- ※ 本工具は、圧着部が2ヶ所あります。 コンタクトと電線サイズにより使い分けて下さい。7項圧着条件を参照して下さい。 間違った位置に適用で無いコンタクトを挿入し、圧着すると工具を破損する可能性があります。

尚、電線サイズの表示は、被覆クリンパにあります。

#### 4-2.Contact setting

- Trom the back side, push the locator and pull out the contact set part to the front.
- With the locator pressed from the back, insert the contact all the way into the crimping part to be used
- ③ Please move the locator backwards.
- There are two crimping parts of this tool. Please use properly according to contact and wire size. Refer to 7 crimp condition. Insert a contact that is not applied to the wrong position and crimp it may damage the tool. In addition, the display of wire size is on the insulation crimper.











Number 番号

T700411


Page 7 / 10

#### 4-3.電線のセット

- コンタクトのバレル先端がクリンパに触れるまでハンドルを閉じます。
- ② 被覆剥きした電線の先端部を電線ストッパに 軽く突き当ててください。
- ※ 強く当てすぎますと電線の位置がズレ、不良 圧着となることがありますのでご注意ください。

#### 4-3. Wire setting

- ① Close the handle until the barrel tip of the contact touches the crimper.
- ② Put the tip of a pre-stripped wire until it touches to Wire stopper.
- The position of the wire shifts when strongly applying it too much, and note that it is likely to become defective crimping.

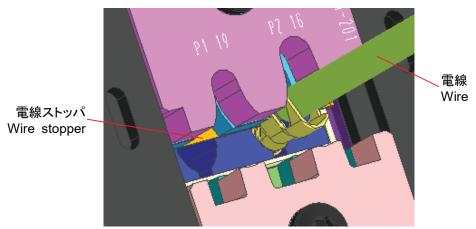

#### 4-4.圧着

① 電線とコンタクトをセット状態に保持し、ずれないように注意しながらハンドルを徐々に握り締めてください。

### 4-4.Crimping

While holding the wire and contact position as set, close the handles gradually with being careful not to misaligned until the ratchet is released. In this stage, crimping is completed.

## **⚠**注意

アンビルが開閉します。怪我の原因となりますので、 クリンパとアンビルの間の隙間に指を入れないで下さ い。

※ ラチェットの開放

途中でラチェットを開放したい場合は、ハンドルを少し閉じながらラチェットレバーを持ち上げ、ラチェットレバーが上に持ち上がりましたら、ラチェットレバーを持ち上げたまま、ハンドルを開いて下さい。




The crimper moves OPEN / CLOSE.

Never put fingers into opening between the crimper and anvil.

× Ratchet opening.

If you want to release the ratchet on the way, please raise the ratchet lever while closing the handle slightly, and when the ratchet lever rises up, open the handle while lifting the ratchet lever.

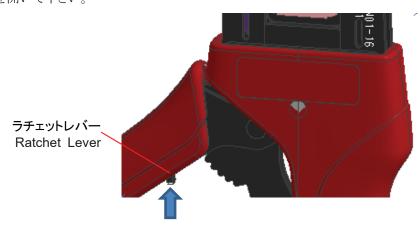



Number 番号

T700411


Page 8 / 10

#### 4-5.取り出し

- ① 圧着完了後、握る力を緩めると自動的にハンドルが開放します。
- ② 電線を軽く引っ張って圧着品を取り出して下さい。

### 4-5. Take out

- When power to grasp is loosened after completing the crimping, the handles automatically lead to open it.
- Please pull the wire lightly and take out the crimped product.

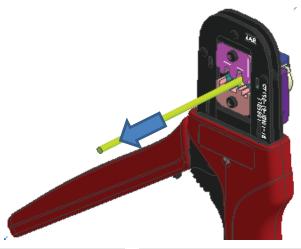


### 5.製品チェック

本項では、圧着コンタクトの良品について説明します。

### **5.Check of Crimped Contacts**

This paragraph provides criteria of discrimination between "Proper "crimped contacts after crimping operation.

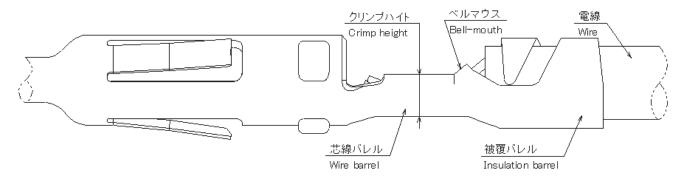

#### 正しく圧着されたコンタクト

- (1) クリンプハイトが、電線サイズによる指定寸法 内である。(7項参照)
- (2) 芯線先端が芯線バレルより出ていること。
- (3) 芯線バレル内に被覆が喰い込んでいないこと。
- (4) 芯線がバレルからはみだしていないこと。
- (5) 被覆バレル内に被覆が巻かれていること。
- (6) ベルマウス(芯線未圧着部)があること。
- (7) 圧着面が過度に荒れていないこと。
- (8) その他コネクタ製品仕様を満足していること。

#### **Proper crimped contact**

- (1) Crimp height is satisfied with crimp standard.(refer to para.7)
- (2) Wire strands tip is extended from the wire barrel.
- (3) Wire insulation does not intrude into the wire barrel.
- (4) Wire strands do not protrude between the wire barrel and the insulation barrel.
- (5) Wire insulation is wrapped in the insulation barrel.
- (6) Bell-mouth (not crimped part)is formed.
- (7) Crimped surface is not got too rough.
- (8) Crimped contact is satisfied with other specifications of connector product.

#### 注意事項

※ 本項に記載されているものは、一般的な良否 基準です。その他詳細につきましては、KN01 シリーズコネクタ取扱説明書JAHL-50116を参 照下さい。

#### Note

×

This paragraph is a general quality standard. For product check other than crimping, refer to KN01 Series connector assemble manual No. JAHL-50116.



Number 番号

T700411

Page 9 / 10

### 6.保守・点検とトラブル時の対応

工具を長期間最良な状態に保つために、下記のこと をお守りください。

#### (1)清掃方法

- 圧着作業前後には、圧着部に付着しためっきカス、電線カス等をエアー及びピンセット等を使用して取り除いてください。
- 圧着部以外は、乾いた布等で汚れをふき取ってください。塩素系溶剤、シンナー、ガソリン、灯油等はプラスチック等を溶かす原因となりますので使用しないでください。

#### (2)保管方法

長期間保管される際は、風通しが良く湿度が少ない暗い場所で保管してください。

#### (3)修理,点検

本ハンドツールの製品寿命は、50,000 回です。 バネ等の修理を除き、修理は行いません。 尚、異常の有無、磨耗のチェックなどの点検作 業は、行います。

#### (4)トラブル時の対応

工具に異常がある場合は、まず下記の表をご参照の上、対処ください。それでも解決されない場合は、工具を分解等せず、弊社サポートセンター、支社、または購入された販売店までご連絡下さい。

### 6.Maintenance & Trouble Shooting

To keep the hand tool in good condition for a long time ,please follow the instructions below

#### (1)Cleaning

- Please remove the plating rubbish and the electric wire rubbish on crimping point with air and tweezers before and after the crimping work.
- Please wipe dirt off with a dry cloth etc. about cleanings other than crimping point. It doesn't cause a chlorine system solvent, thinner, gasoline, and kerosene, etc. to melt plastic, and do not use it, please.

#### (2)Storage

Please keep it in an airy, a humidity little, dark place when it is kept for a long term.

#### (3)Repair&check

Should not the maintenance of the customer oneself of our hand tool (resolve and oil) it wears out Crimper and the Anvil, etc. if the tool is used for a long term, and causes defective crimping. We will at least recommend our company to send it to the check once a year.

#### (4)Trouble shooting

Please deal after first referring to the following table when abnormality is found in the tool. Still, please do not take the tool apart, and contact our support center, the branch office or the bought shop when it is not solved.

現象	確認事項	行動	ヘ゜ーシ゛
Symptom	Check	Action	Page
	適用コンタクト、電線をご使用ですか? Is it use of the application contacting and the electric wire?	圧着条件を参照の上、適用コンタクト、電線を使用ください。 Please use the application contacting and the electric wire after referring to crimping condition.	P.10
正しく圧着できない It is not possible to crimp correctly.	圧着部にゴミが付着していません か? Does not garbage adhere to crimp point?	ゴミを取り除いてください。 Please remove dirt.	
	コンタクト、電線のセット位置が間違っていませんか? Is the position where contacting and the electric wire are set correct?	正しいセットを行ってください。 Please do a correct set.	P.6 P.10
ハンドルが開かない。 The handles doesn't open	ラチェットがかかっていませんか? Does not the ratchet hang?	ハンドルを握りしめ、ラチェットを解除してください。 Please grasp the handles, and release the ratchet.	P.7

※その他、気になる点がありましたら、弊社までお問い合わせください。

\*Additionally, please inquire of our company when there is an anxious point.



Number 番号

T700411

Page 10 / 10

### 7.圧着条件

#### 7-1.適用電線とコンタクト

適用コンタクトと電線は下記表を参照ください。指 定外のケーブルを圧着される場合は、弊社まで お問い合わせください。

### 7.Crimping Condition

### 7-1.Applicable wire & conatct

Applicable wire is shown in below table. Using not specified wire, please ask us whether the wire is usable or not.

	適用コンタクト	適用電線 Applicable Wire					
工具品名 Tool name	週州コンダクド Applicable contact		電線種類 Wire type	被覆径 Insulation diameter	被覆剥き長さ Stripped length		
	KN01P25HHP1 錫めっき	AWG#19 ( $\phi$ 0.08/140 本)	φ 1.74 mm				
07450 40 (0)04 40	KN01S25HHP1	軟銅より線		AWG#19 ( $\phi$ 0.18/30 本)	φ2.04 mm	0.7.4.7	
CT150-19-KN01-16	KN01P25HHP2 KN01S25HHP2	Tinned annealed Copper Stranded conductors	AWG#16 (φ0.18/54 本)	φ3.15 mm	3.7~4.7mm		

### 8-2.圧着詳細

### 8-2.Crimping data

工具品名 Tool name	圧着部表示 Indication on tool	電線サイズ Wire size	クリンプハイト規格値 Crimp height range ※2	被覆巻高さ Insulation Height ※3	圧着強度 Crimp strength ※4
CT450 40 KN04 46	P1 19	AWG#19	1.12~1.22 mm	2.3 mm	100 N
CT150-19-KN01-16	P2 16	AWG#16	1.35~1.45 mm	3.55 mm	178 N

 $\times 4$ 

## **介** 注意

- ※1 CT150-19-KN01-16には圧着部が2ヶ所あります。電線サイズにより使い分けて下さい。
- ※2 クリンプハイト規格値は、前記適用電線を入れて圧着した場合のクリンプハイトです。 本クリンプハイトは、弊社の手動圧着工具にて圧着した場合の設定値であり、他社製で圧着された場合は保証できません。

#### ※3 被覆巻き高さは参考値です。

※4 電線の導体部のみを圧着した時の引張り強度 が圧着強度です。本工具を使用した場合、上 表の圧着強度を満足しています。

## CAUTION

- X1 CT150-19-KN01-16 has two crimping portion. Each position is to be used for appropriate wire size.
- X2 The crimp height standard value is the crimp height when the above applicable wire is crimped together.

The crimp height range shown in the above table is only applied in the product made by our hand crimping tool and crimper. Don't apply the number in other maker's product.

- - The crimp strength is defined as the tensile strength of the crimping, only when conductors of the wire are crimped. When the hand tool is used, such value meets requirements of crimping strength in the above table.

本書に記載されている内容に関して、予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。 There is no previous notice for the content that has been described in this book and it is likely to change. Please acknowledge it beforehand

### **X-ON Electronics**

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Crimpers / Crimping Tools category:

Click to view products by JAE manufacturer:

Other Similar products are found below:

010-0096 CT150-2-D02 CT150-6-RH07 622-6441LF 63484-3701 63800-8355 63819-1875 63819-2875 63819-4475 63827-5375 64005-0175 662903-2 690602-6 7-23471-1 734611-1 762637-1 811242-5 91362-1 1-21002-3 1-21002-7 12118040 12085270 12387119-6 1-22548-4 125442-1 DCE.91.073.BVC DCE.91.090.3MVM DCE.91.162.BVCM DCE.91.202.BVCM 1310G2 1333249-1 1-354003-0 1338301-1 DF62/RE-MD 142321 AP105-DF11-2428S(64) 1456088-1 1-45804-6 15397700 AX100749 1-59619-7 1596970-1 1-59619-8 1901238-2 2119581-1 K761 KTH-1079 KTH-2022 KTH-2260 904139-1