


Triple Power Supply HM8040-3

Handbuch / Manual / Manuel / Manual

Deutsch / English / Français / Español

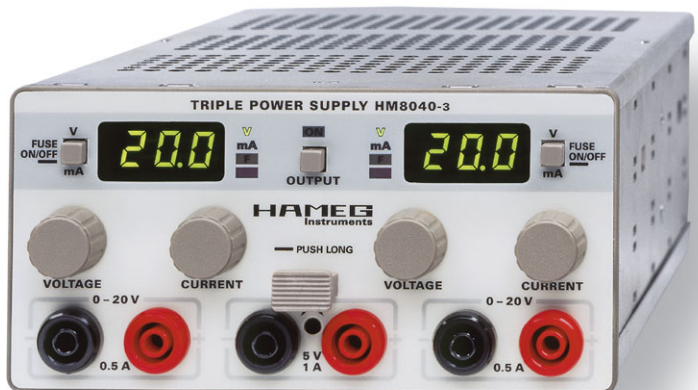

Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung

HAMEG Messgeräte erfüllen die Bestimmungen der EMV Richtlinie. Bei der Konformitätsprüfung werden von HAMEG die gültigen Fachgrund- bzw. Produktnormen zu Grunde gelegt. Sind unterschiedliche Grenzwerte möglich, werden von HAMEG die härteren Prüfbedingungen angewendet. Für die Störaussendung werden die Grenzwerte für den Geschäfts- und Gewerbebereich sowie für Kleinbetriebe angewandt (Klasse 1B). Bezüglich der Störfestigkeit finden die für den Industriebereich geltenden Grenzwerte Anwendung.

Die am Messgerät notwendigerweise angeschlossenen Mess- und Datenleitungen beeinflussen die Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte in erheblicher Weise. Die verwendeten Leitungen sind jedoch je nach Anwendungsbereich unterschiedlich. Im praktischen Messbetrieb sind daher in Bezug auf Störaussendung bzw. Störfestigkeit folgende Hinweise und Randbedingungen unbedingt zu beachten:

1. Datenleitungen

Die Verbindung von Messgeräten bzw. ihren Schnittstellen mit externen Geräten (Druckern, Rechnern, etc.) darf nur mit ausreichend abgeschirmten Leitungen erfolgen. Sofern die Bedienungsanleitung nicht eine geringere maximale Leitungslänge vorschreibt, dürfen Datenleitungen (Eingang/Ausgang, Signal/Steuerung) eine Länge von 3 Metern nicht erreichen und sich nicht außerhalb von Gebäuden befinden. Ist an einem Geräteinterface der Anschluss mehrerer Schnittstellenkabel möglich, so darf jeweils nur eines angeschlossen sein.

Bei Datenleitungen ist generell auf doppelt abgeschirmtes Verbindungskabel zu achten. Als IEEE-Bus Kabel sind die von HAMEG beziehbaren doppelt geschirmten Kabel HZ72S bzw. HZ72L geeignet.

2. Signalleitungen

Messleitungen zur Signalübertragung zwischen Messstelle und Messgerät sollten generell so kurz wie möglich gehalten werden. Falls keine geringere Länge vorgeschrieben ist, dürfen Signalleitungen (Eingang/Ausgang, Signal/Steuerung) eine Länge von 3 Metern nicht erreichen und sich nicht außerhalb von Gebäuden befinden. Alle Signalleitungen sind grundsätzlich als abge-

schirmte Leitungen (Koaxialkabel - RG58/U) zu verwenden. Für eine korrekte Masseverbindung muss Sorge getragen werden. Bei Signalgeneratoren müssen doppelt abgeschirmte Koaxialkabel (RG223/U, RG214/U) verwendet werden.

3. Auswirkungen auf die Geräte

Beim Vorliegen starker hochfrequenter elektrischer oder magnetischer Felder kann es trotz sorgfältigen Messaufbaues über die angeschlossenen Kabel und Leitungen zu Einspeisung unerwünschter Signalanteile in das Gerät kommen. Dies führt bei HAMEG Geräten nicht zu einer Zerstörung oder Außerbetriebsetzung. Geringfügige Abweichungen der Anzeige – und Messwerte über die vorgegebenen Spezifikationen hinaus können durch die äußeren Umstände in Einzelfällen jedoch auftreten.

HAMEG Instruments GmbH



**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE**

HAMEG®
Instruments

Hersteller HAMEG Instruments GmbH
Manufacturer Industriestraße 6
Fabricant D-63533 Mainhausen

Die HAMEG Instruments GmbH bescheinigt die Konformität für das Produkt
The HAMEG Instruments GmbH herewith declares conformity of the product
HAMEG Instruments GmbH déclare la conformite du produit

Bezeichnung / Product name / Designation:

**Dreifach Netzgerät/Trippl Power Supply/
Alimentation triple**

Typ / Type / Type: **HM 8040-3**

mit / with / avec: HM 8001-2

Optionen / Options / Options:

mit den folgenden Bestimmungen / with applicable regulations / avec les directives suivantes

EMV Richtlinie 89/336/EWG ergänzt durch 91/263/EWG, 92/31/EWG
EMC Directive 89/336/EEC amended by 91/263/EWG, 92/31/EEC
Directive EMC 89/336/CEE amendée par 91/263/EWG, 92/31/CEE

Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG ergänzt durch 93/68/EWG
Low-Voltage Equipment Directive 73/23/EEC amended by 93/68/EEC
Directive des équipements basse tension 73/23/CEE amendée par 93/68/CEE

Angewendete harmonisierte Normen / Harmonized standards applied / Normes harmonisées utilisées

Sicherheit / Safety / Sécurité

EN 61010-1: 1993 / IEC (CEI) 1010-1: 1990 A 1: 1992 / VDE 0411: 1994
Überspannungskategorie / Overvoltage category / Catégorie de surtension: II
Verschmutzungsgrad / Degree of pollution / Degré de pollution: 2

Elektromagnetische Verträglichkeit / Electromagnetic compatibility / Compatibilité électromagnétique

EN 61326-1/A1

Störaussendung / Radiation / Emission: Tabelle / table / tableau 4, Klasse / Class / Classe B.
Störfestigkeit / Immunity / Imunitee: Tabelle / table / tableau A1.

EN 61000-3-2/A14

Oberschwingungsströme / Harmonic current emissions / Émissions de courant harmonique:
Klasse / Class / Classe D.

EN 61000-3-3

Spannungsschwankungen u. Flicker / Voltage fluctuations and flicker / Fluctuations de tension et du flicker.

Datum / Date / Date

14.01.2004

Unterschrift / Signature / Signatur


G. Hübenett
Product Manager

| | |
|----------|----|
| English | 16 |
| Français | 28 |
| Español | 40 |

Deutsch

| | |
|---|-----------|
| Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung | 2 |
| Konformitätserklärung | 2 |
| Dreifach-Netzgerät HM 8040-3 | 4 |
| Technische Daten | 7 |
| Wichtige Hinweise | 8 |
| Auspacken | 8 |
| Symbole | 8 |
| Einbau des Gerätes | 8 |
| Lagerung | 8 |
| Sicherheitshinweise | 8 |
| Bestimmungsgemäßer Betrieb | 9 |
| Gwährleistung und Reparatur | 9 |
| Wartung | 9 |
| Temperatursicherung | 9 |
| Bezeichnung der Bedienelemente | 10 |
| Netzgerätegrundlagen | 11 |
| Lineare Netzteile | 11 |
| Parallel- und Serienbetrieb | 11 |
| Strombegrenzung | 12 |
| Elektronische Sicherung | 12 |
| Gerätekonzept des HM8040-3 | 12 |
| Ausgangsleistung des HM8040-3 | 13 |
| Temperatursicherung | 13 |
| Ein-/Ausschalten der Ausgänge | 13 |
| Einführung in die Bedienung | 13 |
| Bedienelemente und Anzeigen | 14 |

Dreifach-Netzgerät HM8040-3

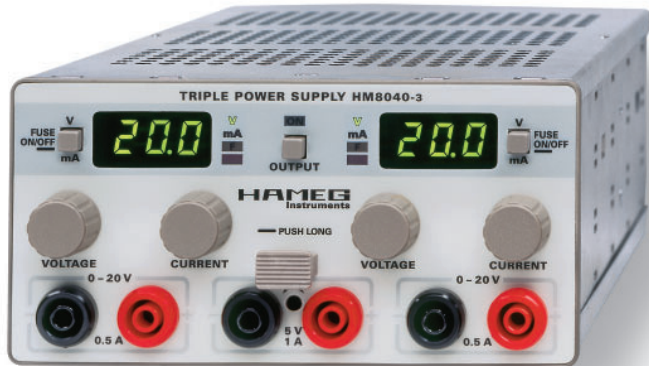

Grundgerät
HM8001-2



2x 0-20 V / 0,5 A – 1x 5 V / 1 A

3-stellige, umschaltbare Anzeige für Strom und Spannung

Auflösung der Anzeige 0,1 V/1 mA

Einstellbare Strombegrenzung

Elektronische Sicherung

Linearer Längsregler

Niedrige Restwelligkeit und geringes Rauschen

Taste zum Ein- / Ausschalten der Ausgänge

Grundgerät HM8001-2 erforderlich

Grundgerät
HM8003



Silikon-Messleitung
HZ10



Dreifach-Netzgerät HM8040-3

Technische Daten

bei 23 °C nach einer Aufwärmzeit von 30 Minuten

Ausgänge

2 x 0-20 V und 5 V mit einer Taste ein-/ausschaltbar, Längsregler mit Temperatursicherung, potentialfrei für Parallel- / Serienbetrieb

20 V-Ausgang

Einstellbereich: 2 x 0 - 20 V, stufenlos
Restwelligkeit: ≤ 1 mV_{eff}
Ausgangsstrom: max. 0,5 A
Strombegrenzung / elektronische Sicherung: 0 - 0,5 A stufenlos einstellbar
Vollständige Lastausregelung bei 10%-90% Lastsprung
 Ausregelzeit: 200 μ s für letzten Eintritt in 1,5 mV Bandbreite

dynamischer
 Ausgangswiderstand: 3,75 m Ω

Vollständige Lastausregelung bei 50% Grundlast und $\pm 10\%$ Lastsprung

Ausregelzeit: 150 μ s für letzten Eintritt in 400 μ V Bandbreite

dynamischer
 Ausgangswiderstand: 4 m Ω

5 V-Ausgang

Einstellbereich: 5 V $\pm 0,5$ V mit Trimmer-Potentiometer
Restwelligkeit: ≤ 1 mV_{eff}
Ausgangsstrom: max. 1 A, im Dauerbetrieb kurzschlussfest

Kombinierte Anzeige der 20 V-Ausgänge

2 x 3-stellig für Spannung und Strom
7-Segment LED: V und mA, umschaltbar
Auflösung: 0,1 V / 1 mA
Anzeigegegenauigkeit: ± 1 digit Spannung / ± 4 digit Strom
LED: signalisiert Übergang zur Stromregelung

Grenzwerte

Gegenspannung: 25 V, jeder Ausgang
Gegenstrom: 500 mA, jeder Ausgang
Spannung gegen Erde: 100 V, jede Ausgangsbuchse
Temperatursicherung: Überschreitet die Innentemperatur einen Wert von 75...80°C, wird das HM8040-3 abgeschaltet

Verschiedenes

Versorgung (mit Grundgerät HM8001-2 bzw. HM8003):

1 x 8 V
 2 x 24 V
 1 x 5 V
 1 x 18 V_{AC}

Leistungsaufnahme inkl. Grundgerät HM8001-2:

max. 90 VA / 75 W
 (max. 110 VA / 95 W Kurzschluss 5 V-Ausgang)

Leistungsaufnahme inkl. Grundgerät HM8003:

max. 40 W

zul. Umgebungstemperatur: 0 °C...+40 °C

Lagertemperatur: -20 °C...+70 °C

Zulässige rel. Feuchte: <80% ohne Kondensation

Abmessungen (BxHxT): 135 x 68 x 245 mm

Gewicht: ca. 1,07 kg

Änderungen vorbehalten


Lieferumfang: HM8040-3 Dreifach-Netzgerät, Bedienungsanleitung
Optionales Zubehör: HZ10 Silikonmessleitung

Wichtige Hinweise

Auspacken

Prüfen Sie beim Auspacken den Packungsinhalt auf Vollständigkeit. Nach dem Auspacken sollte das Gerät auf mechanische Beschädigungen und lose Teile im Innern überprüft werden. Falls ein Transportschaden vorliegt, ist sofort der Lieferant zu informieren. Das Gerät darf dann nicht betrieben werden.

Symbole

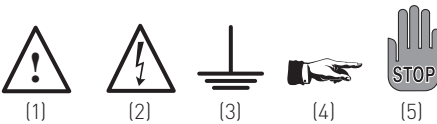

- (1) Achtung - Bedienungsanleitung beachten
- (2) Vorsicht Hochspannung
- (3) Masseanschluss
- (4) Hinweis – unbedingt beachten
- (5) Stop! – Gefahr für das Gerät

Einbau des Gerätes

Das Gerät kann wahlweise im rechten oder linken Schacht des Grundgerätes HM8001-2 betrieben werden. Dazu wird das Gerät in den freien Schacht eingeschoben. Zum Einrasten der Steckerleiste ist etwas Druck erforderlich. Das Modul ist richtig eingebaut, wenn es etwa 3 – 4 mm tief im Einbau-rahmen des Grundgerätes sitzt.

Lagerung

Die Lagerung des Gerätes muss in trockenen, geschlossenen Räumen erfolgen. Wurde das Gerät bei extremen Temperaturen transportiert, sollte vor dem Einschalten eine Zeit von mindestens 2 Stunden für die Akklimatisierung des Gerätes eingehalten werden.

Sicherheitshinweise

Diese Gerät ist gemäß VDE0411 Teil1, Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel, und Laborgeräte, gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Es entspricht damit auch den Bestimmungen der europäischen

Norm EN 61010-1 bzw. der internationalen Norm IEC 61010-1. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Hinweise und Warnvermerke, in dieser Bedienungsanleitung, beachten. Den Bestimmungen der Schutzklasse 1 entsprechend sind alle Gehäuse- und Chassisteile des Einschubmoduls, während dem Betrieb im Grundgerät, mit dem Netzschutzleiter verbunden. Das Einschubmodul zusammen mit dem Grundgerät darf aus Sicherheitsgründen nur an vorschriftsmäßigen Schutzkontaktsteckdosen oder an Schutz-Trenntransformatoren der Schutzklasse 2 betrieben werden.

Sind Zweifel an der Funktion oder Sicherheit der Netzsteckdosen aufgetreten, so sind die Steckdosen nach DIN VDE0100, Teil 610, zu prüfen.



Das Auftrennen der Schutzkontaktverbindung innerhalb oder außerhalb des Gerätes ist unzulässig!

- Der Netzspannungsumschalter am Grundgerät muss entsprechend der vorhandenen Netzversorgung eingestellt sein.
- Das Öffnen des Einschubmoduls oder des Grundgerätes darf nur von einer entsprechend ausgebildeten Fachkraft erfolgen.
- Vor dem Öffnen müssen die Geräte ausgeschaltet und von allen Stromkreisen getrennt sein.

In folgenden Fällen ist das Einschubmodul oder das Grundgerät außer Betrieb zu setzen und gegen unabsichtlichen Betrieb zu sichern:

- Sichtbare Beschädigungen am Gerät
- Beschädigungen an der Anschlussleitung
- Beschädigungen am Sicherungshalter
- Lose Teile im Gerät
- Das Gerät arbeitet nicht mehr
- Nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen (z.B. im Freien oder in feuchten Räumen)
- Schwere Transportbeanspruchung

Bestimmungsgemäßer Betrieb

HAMEG Module sind normalerweise nur in Verbindung mit dem Grundgerät HM8001-2 verwendbar. Für den Einbau in andere Systeme ist darauf zu achten, dass die Module nur mit den in den technischen Daten spezifizierten Versorgungsspannungen betrieben werden. Die geltenden

Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten. Die Geräte sind zum Gebrauch in sauberen, trockenen Räumen bestimmt. Sie dürfen nicht bei besonders großem Staub- bzw. Feuchtigkeitsgehalt der Luft, bei Explosionsgefahr sowie bei aggressiver chemischer Einwirkung betrieben werden.

Der zulässige Umgebungstemperaturbereich während des Betriebes reicht von 0°C... +40°C. Während der Lagerung oder des Transportes darf die Temperatur zwischen -20°C und +70°C betragen. Hat sich während des Transportes oder der Lagerung Kondenswasser gebildet muss das Gerät ca. 2 Stunden akklimatisiert werden. Danach ist der Betrieb erlaubt.

Das Grundgerät darf aus Sicherheitsgründen nur an vorschriftsmäßigen Schutzkontaktsteckdosen oder an Schutz-Trenntransformatoren der Schutzklasse 2 betrieben werden. Die Betriebslage ist beliebig. Eine ausreichende Luftzirkulation (Konvektionskühlung) ist jedoch zu gewährleisten. Bei Dauerbetrieb ist folglich eine horizontale oder schräge Betriebslage (vordere Gerätefüße aufgeklappt) zu bevorzugen.



Die Lüftungslöcher des Gerätes dürfen nicht abgedeckt werden !



Bitte beachten Sie, dass der Betrieb zweier Module vom Typ HM8040-3 in einem Grundgerät – aus Gründen der elektromagnetischen Verträglichkeit – nicht zulässig ist.

Gewährleistung und Reparatur

HAMEG Geräte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Jedes Gerät durchläuft vor dem Verlassen der Produktion einen 10-stündigen „Burn in-Test“. Im intermittierenden Betrieb wird dabei fast jeder Frühausfall erkannt. Anschließend erfolgt ein umfangreicher Funktions- und Qualitätstest bei dem alle Betriebsarten und die Einhaltung der technischen Daten geprüft werden.

Bei Beanstandungen innerhalb der 2-jährigen Gewährleistungsfrist wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie Ihr HAMEG Produkt erworben haben. Um den Ablauf zu beschleunigen, können Kunden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland die Gewährleistungsreparatur auch direkt mit HAMEG abwickeln.

Für die Abwicklung von Reparaturen innerhalb der Gewährleistungsfrist gelten unsere Garantiebedingungen, die im Internet unter <http://www.hameg.de> eingesehen werden können.

Auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist steht Ihnen der HAMEG Kundenservice für Reparaturen und Ersatzteile zur Verfügung.

Return Material Authorization (RMA):

Bevor Sie ein Gerät an uns zurücksenden, fordern Sie bitte in jedem Fall per Internet: <http://www.hameg.de> oder Fax eine RMA-Nummer an.

Sollte Ihnen keine geeignete Verpackung zur Verfügung stehen, so können Sie einen leeren Originalkarton über den HAMEG-Vertrieb (Tel: +49 (0) 6182 800 300, E-Mail: vertrieb@hameg.de) bestellen.


Wartung


Das Gerät benötigt bei einer ordnungsgemäßen Verwendung keine besondere Wartung. Sollte das Gerät durch den täglichen Gebrauch verschmutzt sein, genügt die Reinigung mit einem feuchten Tuch. Bei hartnäckigem Schmutz verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel (Wasser und 1% Entspannungsmittel). Bei fettigem Schmutz kann Brennspiritus oder Waschbenzin [Petroleumäther] benutzt werden. Displays oder Sichtscheiben dürfen nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.



Verwenden Sie keinen Alkohol, Lösungs- oder Scheuermittel. Keinesfalls darf die Reinigungsflüssigkeit in das Gerät gelangen. Die Anwendung anderer Reinigungsmittel kann die Kunststoff- und Lackoberflächen angreifen.

Temperatursicherung

Überschreitet die Innentemperatur im Gerät einen Wert von ca. 75...80°C, werden die Ausgänge und die Anzeige ausgeschaltet. In der linken und rechten Anzeige blinken je drei Striche. Diese signalisieren Übertemperatur im Gerät. Nach Abkühlung ist das Gerät wieder betriebsbereit. Das Display zeigt wieder die eingestellten Werte. Die Spannungsausgänge sind jedoch abgeschaltet. Mit der Taste OUTPUT  können die Ausgangsspannungen wieder zugeschaltet werden.

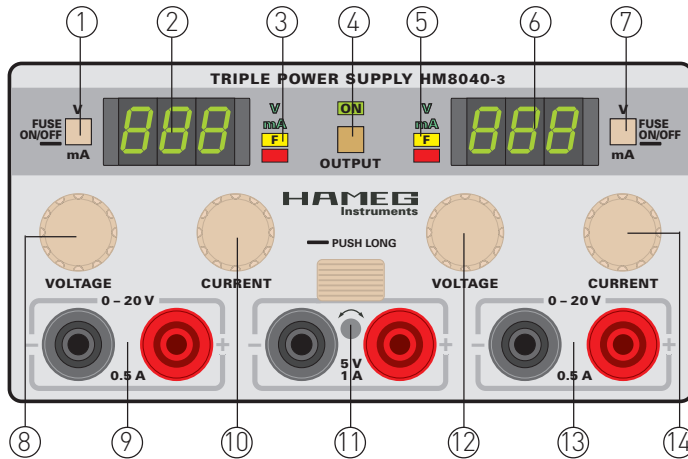

Bedienelemente

- ④ **OUTPUT**
Ein-/ Ausschalten aller Ausgänge
- ⑪ **5V / 1A**
5 V-Ausgang, mit Trimmer einstellbar
± ca.10%, max. 1 A, kurzschlussfest

20 V-Ausgang links

- ① **V / mA / Fuse**
Umschalten der Anzeige zwischen V und mA
Umschalten zwischen den Betriebsraten
„elektronische Sicherung“ und „Strombegrenzung“
- ② **Display**
3-stellige Anzeige (7-Segment LEDs)
- ③ **V (LED)** Spannungsanzeige gewählt
mA (LED) Stromanzeige gewählt
F (LED) elektronische Sicherung aktiv (Fuse)
I_{max} (LED) Strombegrenzung I_{max} erreicht

- ⑧ **VOLTAGE**
Einstellen der Spannung 0...20 V

- ⑨ **0-20 V**
Sicherheitsbuchsen, 20 V-Ausgang links

- ⑩ **CURRENT**
Strombegrenzung I_{max} 0...0,5 A

20 V-Ausgang rechts

- ⑦ **V / mA / Fuse**
Umschalten der Anzeige zwischen V und mA
Umschalten zwischen den Betriebsraten
„elektronische Sicherung“ und „Strombegrenzung“

- ⑥ **Display**
3-stellige Anzeige (7-Segment LEDs)
- ⑤ **V (LED)** Spannungsanzeige gewählt
mA (LED) Stromanzeige gewählt
F (LED) elektronische Sicherung aktiv (Fuse)
I_{max} (LED) Strombegrenzung I_{max} erreicht

- ⑫ **VOLTAGE**
Einstellen der Spannung 0...20 V

- ⑬ **0-20 V**
Sicherheitsbuchsen, 20 V-Ausgang rechts

- ⑭ **CURRENT**
Strombegrenzung I_{max} 0...0,5 A

Netzgerätegrundlagen

Lineare Netzteile

Linear geregelte Netzteile besitzen den Vorzug einer sehr konstanten Ausgangsspannung, selbst bei starken Netz- und Lastschwankungen. Die verbleibende Restwelligkeit liegt bei guten Geräten im Bereich von 1 mV_{eff} und weniger und ist weitgehend vernachlässigbar. Lineare Netzgeräte erzeugen wesentlich kleinere elektromagnetische Interferenzen als getaktete Netzgeräte.

Der konventionelle Netztransformator dient zur galvanischen Trennung von Primärkreis (Netzspannung) und Sekundärkreis (Ausgangsspannung). Der nachfolgende Gleichrichter erzeugt eine unregelte Gleichspannung. Kondensatoren vor und nach dem Regelglied dienen als Energiespeicher und Puffer. Als Stellglied wird meist ein Längstransistor verwendet. Eine hochpräzise Referenzspannung wird analog mit der Ausgangsspannung verglichen. Diese analoge Regelstrecke ist sehr schnell und gestattet kurze Ausregelzeiten bei Änderung der Ausgangsgrößen.

Parallel- und Serienbetrieb

Bedingung für diese Betriebsarten ist, dass die Netzgeräte für den Parallelbetrieb und/oder Serienbetrieb dimensioniert sind. Dies ist bei HAMEG Netzgeräten der Fall. Die Ausgangsspannungen, welche kombiniert werden sollen, sind in der Regel voneinander unabhängig. Dabei können die Ausgänge eines Netzgerätes und auch die Ausgänge eines weiteren Netzgerätes miteinander verbunden werden.

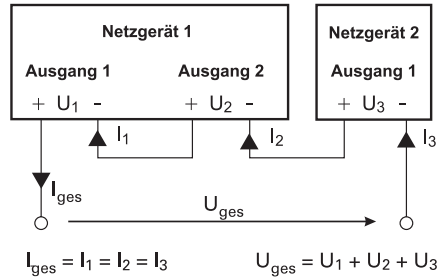


Abb.2 Serienbetrieb

Vorsicht Hochspannung

Serienbetrieb

Wie Sie in Abb. 2 sehen, addieren sich bei dieser Art der Verschaltung die einzelnen Ausgangsspannungen. Die dabei entstehende Gesamtspannung kann dabei leicht die Schutzkleinspannung von 42 V überschreiten. Beachten Sie, dass in diesem Fall das Berühren von spannungsführenden Teilen lebensgefährlich ist. Es wird vorausgesetzt dass nur Personen, welche entsprechend ausgebildet und unterwiesen sind, die Netzgeräte und die daran angeschlossenen Verbraucher bedienen. Es fließt durch alle Ausgänge derselbe Strom.

Die Strombegrenzungen der in Serie geschalteten Ausgänge sollten auf denselben Wert eingestellt sein. Geht ein Ausgang in die Strombegrenzung, bricht die Gesamtspannung zusammen.

Parallelbetrieb

Ist es notwendig, den Gesamtstrom zu vergrößern, werden die Ausgänge der Netzgeräte parallel verschaltet. Die Ausgangsspannungen der einzelnen Ausgänge werden so genau wie möglich auf den selben Spannungswert eingestellt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass bei dieser Betriebsart ein Span-

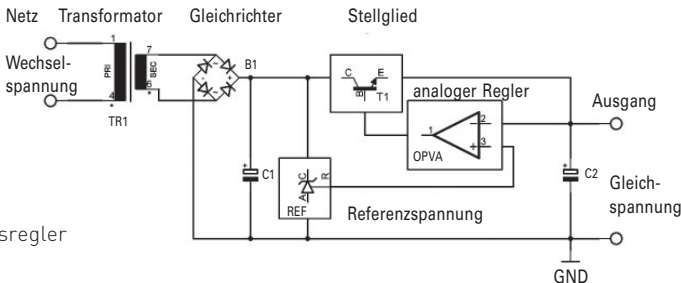


Abb.1 Längsregler

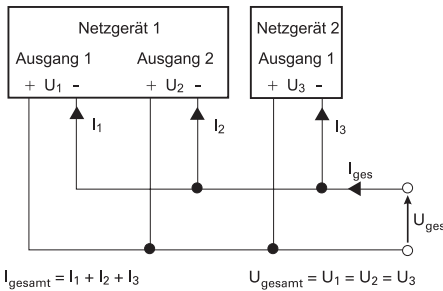


Abb.3 Parallelbetrieb

nungsausgang bis an die Strombegrenzung belastet wird. Der andere Spannungsausgang liefert dann den restlichen noch fehlenden Strom. Mit etwas Geschick lassen sich beide Ausgangsspannungen so einstellen, dass die Ausgangsströme jedes Ausganges in etwa gleich groß sind. Dies ist empfehlenswert, aber kein Muss. Der maximal mögliche Gesamtstrom ist die Summe der Einzelströme der parallel geschalteten Quellen.


Beispiel:

Ein Verbraucher zieht an 12 V einen Strom von 0,7 A. Jeder Ausgang des HM8040-3 kann maximal 0,5 A. Damit nun der Verbraucher mit dem HM8040-3 versorgt werden kann, sind die Ausgangsspannungen beider 20 V-Ausgänge auf 12 V einzustellen. Danach werden die beiden schwarzen Sicherheitsbuchsen und die beiden roten Sicherheitsbuchsen miteinander verbunden (Parallelschaltung). Der Verbraucher wird an das Netzgerät angeschlossen und mit der Taste OUTPUT ④ die beiden parallelgeschalteten Eingänge zugeschaltet. In der Regel geht ein Ausgang in die Strombegrenzung und liefert ca. 500 mA. Der andere Ausgang funktioniert normal und liefert die fehlenden 200 mA.



Achten Sie beim Parallelschalten von HAMEG Netzgeräten mit Netzteilen anderer Hersteller darauf, dass die Einzelströme der einzelnen Quellen gleichmäßig verteilt sind. Es können bei parallelgeschalteten Netzgeräten Ausgleichsströme innerhalb der Netzgeräte fließen. HAMEG Netzgeräte sind für Parallel- und Serienbetrieb dimensioniert. Verwenden Sie Netzgeräte eines anderen Herstellers als HAMEG, welche nicht überlastsicher sind, können diese durch die ungleiche Verteilung zerstört werden.

Abb. 4 Strombegrenzung

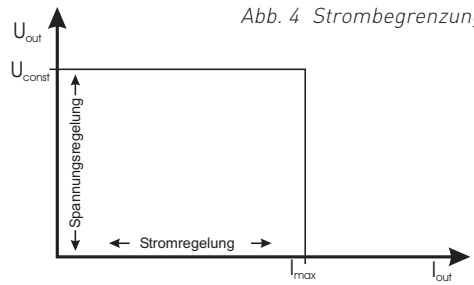

Strombegrenzung bedeutet, dass nur ein bestimmter maximaler Strom fließen kann. Dieser wird vor der Inbetriebnahme einer Versuchsschaltung am Netzgerät eingestellt. Damit soll verhindert werden, dass im Fehlerfall (z.B. Kurzschluss) ein Schaden an der Versuchsschaltung entsteht.

In Abb. 4 erkennen Sie, dass die Ausgangsspannung U_{out} unverändert bleibt und der Wert für I_{out} immer größer wird (Bereich der Spannungsregelung). Wird nun der eingestellte Stromwert I_{max} erreicht, setzt die Stromregelung ein. Das bedeutet, dass trotz zunehmender Belastung der Wert I_{max} nicht größer wird. Stattdessen wird die Spannung U_{out} immer kleiner. Im Kurzschlussfall fast 0 Volt. Der fließende Strom bleibt jedoch auf I_{max} begrenzt.

Elektronische Sicherung

Um einen angeschlossenen empfindlichen Verbraucher im Fehlerfall noch besser vor Schaden zu schützen, besitzt das HM8040-3 eine elektronische Sicherung. Im Fehlerfall schaltet diese, innerhalb kürzester Zeit nach Erreichen von I_{max} , alle Ausgänge des Netzgerätes aus. Ist der Fehler behoben, können die Ausgänge mit der Taste OUTPUT wieder eingeschaltet werden.

Gerätekonzept des HM8040-3

Das Dreifach-Netzgerät HM8040-3 besitzt drei galvanisch getrennte Versorgungsspannungen. Neben der Standardbetriebsart als Dreifach-Spannungsquelle ist problemlos die Reihenschaltung oder die Parallelschaltung der beiden einstellbaren 0 – 20 V Versorgungsspannungen möglich.

**Überschreiten der Schutzkleinspannung!**

Bei Reihenschaltung aller Ausgangsspannungen des HM8040-3 kann die Schutzkleinspannung von 42 V überschritten werden. Beachten Sie, dass in diesem Fall das Berühren von spannungsführenden Teilen lebensgefährlich ist. Es wird vorausgesetzt, dass nur Personen, welche entsprechend ausgebildet und unterwiesen sind, die Netzgeräte und die daran angeschlossenen Verbraucher bedienen.

Der Maximalstrom vom HM8040-3 ist bei Reihenschaltung auf 0,5 A begrenzt. Durch Parallelschaltung der Ausgangsspannungen (0 – 20 V) ist ein Maximalstrom von 1 A möglich. Die Ausgangsspannung bleibt dabei auf 20 V begrenzt. Durch Reihenschaltung oder Parallelschaltung der Ausgangsspannungen können sich allerdings einzelne Spezifikationen des Gerätes wie Innenwiderstand, Störspannungen oder Regelverhalten verändern.

Ausgangsleistung des HM8040-3

Das HM8040-3 nutzt die im Grundgerät HM8001-2 bzw. HM8003 vorhandenen Versorgungsspannungen und ist aus diesem Grund in der maximalen Ausgangsleistung begrenzt. Grundsätzlich darf das HM8040-3 im Grundgerät HM8001-2 nur betrieben werden, wenn die maximale Ausgangsleistung von 25 W nicht überschritten wird. Wird das HM8040-3 im Grundgerät HM8003 betrieben, beträgt die maximale Ausgangsleistung 12 Watt. Beim Betrieb des HM8040-3 ist immer auf gute Wärmeabfuhr und Belüftung zu achten.



Wird das Netzgerät HM8040-3 im Grundgerät HM8003 betrieben, darf pro Kanal nur ein maximaler Strom von 0,25 A entnommen werden.



Wegen der möglichen starken Erwärmung ist der gleichzeitige Betrieb von zwei Modulen HM8040-3 in einem Grundgerät HM8001-2 nur zulässig, wenn die Summe aller Ausgangsströme beider Module 2 A nicht überschreitet. Das bedeutet, die benötigten Ausgangsströme aller 6 Ausgänge der beiden Module werden addiert und sind ≤ 2 A.

Ein- / Ausschalten der Ausgänge

Bei allen HAMEG Netzgeräten lassen sich die Ausgangsspannungen durch Tastendruck Ein- und Ausschalten. Das Netzgerät selbst bleibt dabei eingeschaltet. Somit lassen sich vorab die gewünschten Ausgangsgrößen komfortabel einstellen und danach mit der Taste OUTPUT ④ an den Verbraucher zuschalten.

Einführung in die Bedienung

**Achtung –
Bedienungsanleitung beachten!**


Inbetriebnahme

Beachten Sie bitte besonders bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes folgende Punkte:

- Der Netzspannungsumschalter am Grundgerät ist auf die verfügbare Netzspannung eingestellt und die richtigen Sicherungen befinden sich im Sicherungshalter der Kaltgeräteeinbaustecker.
- Vorschriftsmäßiger Anschluss an Schutzkontaktsteckdose oder Schutz-Trenntransformatoren der Schutzklasse 2
- Keine sichtbaren Beschädigungen an den Geräten
- Keine Beschädigungen an der Anschlussleitung
- Keine losen Teile im Gerät

Einschalten des HM8040-3

Beim Einschalten sind die Ausgänge immer ausgeschaltet. Dies dient der Sicherheit der angeschlossenen Verbraucher. Es sollte immer zuerst die benötigte Ausgangsspannung eingestellt werden. Danach werden die Ausgänge des HM8040-3 mit OUTPUT ④ zugeschaltet. Das Gerät befindet sich nach dem Einschalten immer im Modus „Strombegrenzung“. Der maximale Strom I_{max} entspricht der Einstellung von CURRENT ⑩ ⑭. Der Modus „elektronische Sicherung“ kann nach dem Einschalten gewählt werden. Diese Einstellung geht nach dem Ausschalten des HM8040-3 verloren.

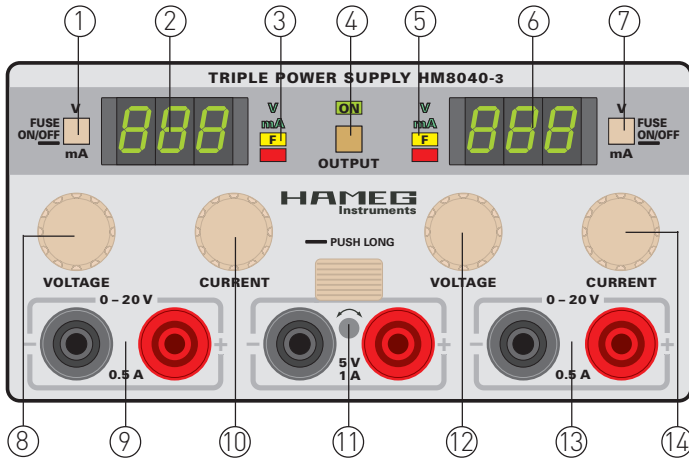

Bedienelemente und Anzeigen

① ⑦ V / mA / Fuse

- Taste „kurz“ betätigen: Umschalten der Anzeige des 7-Segment LED Displays zwischen Spannung (V) und Strom (mA)
- Taste „lang“ betätigen: Umschalten zwischen „Strombegrenzung“ und „elektronischer Sicherung“.

③ ⑤ V / mA / F (4 x LED)

V

Die Spannung an den Sicherheitsbuchsen wird mit 0,1 V Auflösung angezeigt.

mA

Der Ausgangsstrom mit einer Auflösung von 1 mA angezeigt.

F

Ist die elektronische Sicherung aktiv leuchtet diese LED.

I_{max}

Ist die Strombegrenzung aktiv und wird I_{max} erreicht leuchtet die unterste LED.

Strombegrenzung

Nach Einschalten des Netzgerätes befindet sich dieses immer im Modus „Strombegrenzung“.

Mit CURRENT ⑩ ⑭ kann unabhängig für den rechten und linken 20 V-Ausgang je ein Wert I_{max} für die Strombegrenzung eingestellt werden. Wird an einem Ausgang, der mit CURRENT ⑩ ⑭ ein-

gestellte Strom I_{max} erreicht, wird der Strom auf I_{max} begrenzt. Der andere Ausgang funktioniert normal weiter. Wird auch dort I_{max} erreicht, geht dieser Ausgang ebenfalls in Begrenzung.

Um I_{max} einzustellen, wird der entsprechende Ausgang kurzgeschlossen und mit CURRENT ⑩ ⑭ der Wert von I_{max} eingestellt. Die unterste, rote LED ③ ⑤ leuchtet und signalisiert, dass sich der Ausgang in der Strombegrenzung befindet.

Elektronische Sicherung (Fuse)

Bevor der Modus „elektronische Sicherung“ gewählt wird, sind die Grenzwerte mit CURRENT ⑩ ⑭ einzustellen. Um die Grenzwerte einzustellen, wird im Modus „Strombegrenzung“ der entsprechende Ausgang kurzgeschlossen und mit CURRENT ⑩ ⑭ der Wert von I_{max} eingestellt. Der Kurzschluss des Ausgangs wird nun entfernt. Die Taste V/mA/Fuse ① ⑦ wird „lang“ betätigt. Die LED F ③ ⑤ leuchtet, das HM8040-3 befindet sich im Modus „elektronische Sicherung“. Wird jetzt der Grenzwert I_{max} eines Ausganges erreicht, werden alle Ausgänge abgeschaltet. Um den Modus elektronische Sicherung zu verlassen, ist die Taste V/mA/Fuse ① ⑦ erneut „lang“ zu betätigen.

Beispiel:

Der linke 20 V-Ausgang befindet sich im Modus „Strombegrenzung“ und der rechte 20 V-Ausgang im Modus „elektronische Sicherung“. Wird im linken Ausgang der mit CURRENT ⑭ eingestellte Strom I_{max} erreicht, wird der Strom im linken Ausgang auf I_{max} begrenzt. Der rechte Aus-

gang funktioniert unabhängig davon weiter. Wird dagegen im rechten Ausgang der mit CURRENT ⑭ eingestellte Strom I_{\max} erreicht, spricht die elektronische Sicherung an und alle Ausgänge werden abgeschaltet.



Die Strombegrenzung lässt sich mit dem Drehregler CURRENT ⑩ ⑭ von 0 bis 500 mA einstellen. Wird der Drehregler bis zum linken Anschlag eingestellt, bedeutet dies einen Strom von 0 A. Ein Strom von 0 A bedeutet aber auch, dass wirklich kein Strom zum Ausgang fließt. Die Ausgangskapazitäten entladen sich und die Ausgangsspannung sinkt langsam auf 0 Volt ab. Im Modus „Strombegrenzung“ leuchtet, bei Linksanschlag von CURRENT ⑩ ⑭, die rote LED ③ ⑤ auf und die Ausgangsspannung sinkt langsam auf 0 Volt ab. Ist die elektronische Sicherung aktiviert, werden die Ausgänge beim Zuschalten mit OUTPUT ④ sofort wieder ausgeschaltet.

② ⑥ Display

7-Segment LED Display mit 3-stelliger Anzeige von Ausgangsspannung oder Ausgangsstrom. Angezeigt werden Spannungswerte und Stromwerte der unterhalb der Anzeige befindlichen Sicherheitsbuchsen. Nach Umschalten der Anzeige mit den Tasten V/mA/Fuse ① ⑦ werden Spannungswerte mit 0,1 V Auflösung, Ströme mit 1 mA Auflösung angezeigt. Das Display zeigt ständig die Ausgangsspannungen bzw. Ausgangsströme der beiden einstellbaren 20 V-Ausgänge an. Die Spannungsanzeige arbeitet auch bei abgeschalteten Ausgängen und ermöglicht so eine Voreinstellung der gewünschten Ausgangsspannung ohne angeschlossene Verbraucher. Wir empfehlen die Ausgangsspannungen erst nach korrekter Einstellung der Ausgangswerte an die Verbraucher anzuschalten.

④ OUTPUT

Drucktaste zum gleichzeitigen Ein- /Ausschalten der 3 Ausgangsspannungen. Die Anzeige der eingestellten Spannungswerte bleibt beim Ausschalten der Ausgänge erhalten. Bei eingeschalteten Ausgängen leuchtet die LED ON.

⑨ ⑬ 0 – 20 V

Ausgang regelbar von 0 – 20 V. Sicherheitsbuchsen für 4 mm-Sicherheitsstecker. Die Ausgangsspannung ist kurzschlussfest.

⑧ ⑫ VOLTAGE

Drehregler für Ausgang 0 – 20 V.

⑩ ⑭ CURRENT

Drehregler für die Strombegrenzung der 20 V-Ausgänge.

Der Einstellbereich beträgt 0 mA bis 500 mA. Wird der Regler ganz nach links auf 0 mA gedreht, schalten im Modus „elektronische Sicherung“ die Ausgänge sofort ab. Im Modus „Strombegrenzung“ leuchtet die LED I_{\max} und die Ausgangsspannung sinkt auf 0 Volt ab.

⑪ 5 V / 1 A

5 V-Ausgang mit Sicherheitsbuchsen für 4 mm Sicherheitsstecker.

Die Ausgangsspannung ist kurzschlussfest.

Die Spannung ist mit dem Trimpmpotentiometer in der Mitte, oberhalb der 5 V-Ausgangsbuchsen, einstellbar. Die Einstellung erfolgt mit einem Schraubendreher. Der Einstellbereich beträgt ca. 4,5 V bis 5,5 V.



Temperatursicherung!

Überschreitet die Innentemperatur im Gerät einen Wert von ca. 75...80 °C, werden die Ausgänge und die Anzeige ausgeschaltet. In der linken und rechten Anzeige blinken je drei Striche. Diese signalisieren Übertemperatur im Gerät. Nach Abkühlung ist das Gerät wieder betriebsbereit. Das Display zeigt wieder die eingestellten Werte an. Die Ausgänge sind jedoch abgeschaltet. Mit der Taste OUTPUT ④ können die Ausgangsspannungen wieder zugeschaltet werden.

General remarks regarding the CE marking

HAMEG measuring instruments comply with the EMI norms. Our tests for conformity are based upon the relevant norms. Whenever different maximum limits are optional Hameg will select the most stringent ones. As regards emissions class 1B limits for small business will be applied. As regards susceptibility the limits for industrial environments will be applied.

All connecting cables will influence emissions as well as susceptibility considerably. The cables used will differ substantially depending on the application. During practical operation the following guidelines should be absolutely observed in order to minimize EMI:

1. Data connections

Measuring instruments may only be connected to external associated equipment (printers, computers etc.) by using well shielded cables. Unless shorter lengths are prescribed a maximum length of 3 m must not be exceeded for all data interconnections (input, output, signals, control). In case an instrument interface would allow connecting several cables only one may be connected.

In general, data connections should be made using double-shielded cables. For IEEE bus connections the double-shielded HAMEG cables HZ72S and HZ72L are suitable.

2. Signal connections

In general, all connections between a measuring instrument and the device under test should be made as short as possible. Unless a shorter length is prescribed a maximum length of 3 m must not be exceeded, also, such connections must not leave the premises.

All signal connections must be shielded (e.g. coax such as RG58/U). With signal generators double-shielded cables are mandatory. It is especially important to establish good ground connections.

3. External influences

In the vicinity of strong magnetic or/and electric fields even a careful measuring set-up may not be sufficient to guard against the intrusion of undesired signals. This will not cause destruction or malfunction of HAMEG instruments, however, small deviations from the guaranteed specifications may occur under such conditions.

HAMEG GmbH

| | |
|-----------------|-----------|
| Deutsch | 4 |
| Français | 28 |
| Español | 40 |

English

| | |
|---|-----------|
| General remarks regarding CE-marking | 16 |
| Triple Power Supply HM8040-3 | 18 |
| Specifications | 19 |
| Important hints | 20 |
| Unpacking | 20 |
| Used symbols | 20 |
| Installation | 20 |
| Transport | 20 |
| Storage | 20 |
| Safety instructions | 20 |
| Correct operation | 21 |
| Warranty and repair | 21 |
| Maintenance | 21 |
| Overtemperature protection | 21 |
| Operating controls | 22 |
| Basics of power supplies | 23 |
| Linear regulators | 23 |
| Parallel and series operation | 23 |
| Current limiting | 24 |
| Electronic fuse | 24 |
| Concept of the HM 8040-3 | 25 |
| Output power | 25 |
| Overtemperature protection | 25 |
| Switching the outputs on/off | 25 |
| Introduction to the operation | 25 |
| Controls and displays | 26 |

Triple Power Supply HM8040-3



Mainframe
HM8001-2



2x 0-20 V / 0,5 A – 1x 5 V / 1 A

3-digit switchable displays for current and voltage

Display resolution 0.1 V/1 mA

Adjustable current limiting

Linear inline regulator

Low residual ripple and low noise

Pushbutton for activating/deactivating all outputs

Electronic fuse

Mainframe
HM8003



Silicone test lead
HZ10



Mainframe HM8001-2 or HM8003 are required for operation

Triple Power Supply HM8040-3 Specifications

Valid at 23 degrees °C after a 30 minute warm-up period.

Outputs

| | |
|---------------------------|---|
| 2 x 0-20 V and 5 V | single pushbutton, control of all outputs; linear regulators, over-temperature protected; floating outputs for parallel- or serial connection |
|---------------------------|---|

20 V-Output

| | |
|---|-------------------------------------|
| Range: | 2 x 0 - 20 V, continuously variable |
| Ripple: | ≤ 1 mV _{rms} |
| Current: | max. 0.5 A |
| Current limit / electronic fuse: | 0 - 0.5 A continuously variable |

Load change from 10%-90% of full load:

| | |
|----------------|--|
| Recovery time: | 200 μ s within ± 1.5 mV of nominal value |
|----------------|--|

Dynamic impedance: 3.75 m Ω

Load change at 50% basic load $\pm 10\%$ of full load

| | |
|----------------|---|
| Recovery time: | 150 μ s within ± 400 μ V of nominal value |
|----------------|---|

Dynamic impedance: 4 m Ω

5 V-Output

| | |
|-----------------|---|
| Range: | 5 V ± 0.5 V screw-driver adjustment |
| Ripple: | ≤ 1 mV _{eff} |
| Current: | max. 1 A, continuous short-circuit proof |

Display of 20 V-Outputs

| | |
|-----------------------|--|
| Displays | 2 (for voltage or current) |
| 7-Segment LED: | V / mA, selectable |
| Resolution: | 0.1 V / 1 mA |
| Accuracy: | ± 1 digit voltage / ± 4 digit current |
| LED: | Current limit indication |

Maximum ratings

| | |
|--|---|
| Reverse voltage: | 25 V, each output |
| Reverse current: | 500 mA, each output |
| Voltage with respect to ground: | 100 V, each terminal |
| Temperature control: | If the inside temperature exceeds 75 to 80 degrees C, the instrument will be turned off |

Miscellaneous

Power supply from HM8001-2 or HM8003:

| |
|------------------------|
| 1 x 8 V |
| 2 x 24 V |
| 1 x 5 V |
| 1 x 18 V _{AC} |

Power consumption with mainframe HM 8001-2:

| |
|---------------------|
| max. 90 VA / 75 W |
| [max. 110 VA / 95 W |
| 5 V output shorted] |

Power consumption with mainframe HM 8003:

| |
|-----------|
| max. 40 W |
|-----------|

Operating temperature: 0 °C...+40 °C

Storage temperature: -20 °C...+70 °C

Rel. humidity: <80% without condensation

Dimensions (WxHxD): 135 x 68 x 245 mm

Weight: approx. 1.07 kg

Included in delivery: HM8040-3 Triple Power Supply, Manual


Optional accessories: HZ10 Silicon-insulated cable

Important hints

Unpacking

Be sure to check whether the contents are complete. Then inspect the instrument carefully for any mechanical damage and loose parts floating around inside. In case of transport damage please notify the sender immediately. Do not operate a damaged instrument.


Symbols used



- Symbol 1: Attention, please consult manual
 Symbol 2: Danger! High voltage!
 Symbol 3: Ground connection
 Symbol 4: Important note
 Symbol 5: Hints for application
 Symbol 6: Stop! Possible instrument damage!

Installation

The instrument may be installed either right or left in the HM 8001-2. Just shove it into the

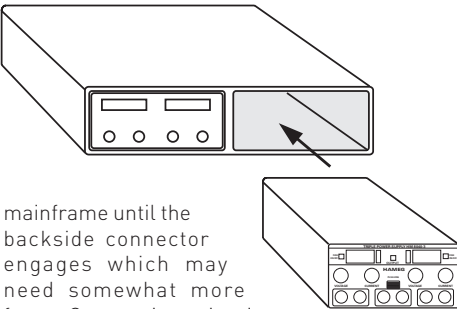

mainframe until the backside connector engages which may need somewhat more force. Correct insertion is achieved if the module sits appr. 3.. 4 mm inside the frame of the HM 8001-2.

Transport

Conserve the packing material in case you may need it later for shipping the instrument. Any transport damages caused by unsuitable packing will void the warranty.

Storage

Storage requires a dry enclosed environment. If the instrument was subjected to extreme temperatures during transport it should be acclimatized at least for 2 hrs prior to turning it on.

Safety instructions

This instrument was designed and built according to VDE0411 part 1 safety standards valid for electrical measuring, control and laboratory equipment. It fulfills thus automatically the international standards EN 61010-1 and IEC 61010-1.

In order to protect this safety status and to ensure safe operation the user is requested to observe all safety instructions in this manual carefully. In fulfillment of safety class I all parts of this module are connected to the mains safety ground (protective earth) if properly installed in the mainframe. The module and its mainframe may only be connected to a mains outlet with a safety ground conductor or to an isolation transformer. In case of doubt whether a mains outlet carries a safety ground conductor this has to be tested according to the instructions in DIN VDE0100 part 610.



Danger! High Voltage!
It is prohibited to disconnect the safety ground either inside or outside of the instrument!

The line voltage selector of the mainframe must be set to the correct mains voltage. Opening of either the module or the mainframe is restricted to qualified personnel! Prior to opening the instrument must be switched off and disconnected completely. In any of the following cases the module resp. the mainframe has to be switched off immediately and locked away in order to prevent any further use:

- Apparent damage of the instrument.
- Damaged cable(s).
- Damaged fuse holder.
- Loose parts inside.
- No function.
- After longtime storage under unfavourable conditions like in the open or in moist atmosphere.
- After being subjected to hard transport.

**Exceeding 42 V**

By series connecting all outputs the 42 V limit can be exceeded which means that touching live parts may incur danger of life! It is assumed that only qualified and extensively instructed personnel are allowed to operate this instrument and/or the loads connected to it.

Correct operation

HAMEG modules are destined to be operated normally in the mainframe HM8001-2. If they are used in other systems it must be ensured that they are operated with the correct supply voltages (see specification). All applicable safety rules are to be observed.

The instruments are destined for operation in clean and dry rooms. Operation is precluded in dusty or moist atmosphere, if there is danger of explosion, and if aggressive chemicals are present.

The operating temperature range is 0 ... + 40 degrees C, the storage and transport temperature range -20 ... +70 degrees C. In case of suspected condensation a 2 h acclimatizing period has to be awaited before the instrument may be operated.

Safety regulations require that the mainframe be only operated from mains outlets with a safety ground connector or via an isolation transformer of safety class 2. No special orientation of the instrument is prescribed, however, sufficient air circulation must be ensured. Continuous operation will require a horizontal or slightly tilted (front feet extended) position.



The ventilation holes must not be obstructed!



Please note: Because of electromagnetic reasons, it is not permitted to use two moduls of type HM8040-3 in the same mainframe.

Warranty and Repair

HAMEG instruments are subject to a strict quality control. All instruments are burned in for 10 hrs prior to shipment. By intermittent operation almost all early failures are detected. After burn-

in a thorough test of all functions and of quality is run, all specifications and operating modes are checked.

In case of reclamations during the two years warranty period please contact the dealer from whom you purchased your HAMEG instrument. Customers from the Federal Republic of Germany may directly contact HAMEG for warranty processing in order to speed up the procedure. The proceeding of repairs during the warranty period is subject to our terms of warranty which are available on our web-site

<http://www.hameg.com>

Even after expiry of the warranty period please do not hesitate to contact our HAMEG customer service for repairs and spare parts.

Return Material Authorization (RMA):
Before sending back your instrument to HAMEG do apply for a RMA number either by fax or on the Internet: <http://www.hameg.de>.
If you do not have suitable packaging for the instrument on hand please contact the HAMAG sales department (Tel.: +49 (0) 6182/ 800-300, E-mail: vertrieb@hameg.de) to order an empty original cardboard box.

Maintenance


This instrument needs no special maintenance if properly used. A moist cloth will clean it. Use a soft detergent (water plus 1 % detergent) for the removal of persistent dirt. Remove grease with benzine (petrol ether). Displays and display windows may only be cleaned with a moist cloth.



Use no alcohol, solvents or abrasives! Under no circumstances any fluid must enter the instrument. Other than the specified cleaning materials may affect plastic or lacquered surfaces.

Overtemperature protection

If an internal temperature of 75 ... 80 degrees C is exceeded the outputs and the displays will be turned off. This will be indicated by 3 blinking dashes in the left and right displays. As soon as the displays return to the normal display of the values set the instrument will again be ready to operate. The outputs will remain disabled until the pushbutton OUTPUT ④ is depressed.

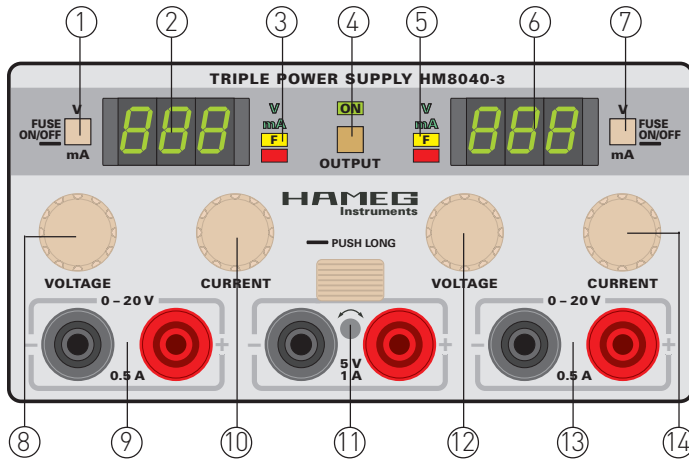

Operating controls

④ OUTPUT

Turns outputs on/off

⑪ 5 V 1 A

5 V output, adjustable within $\pm 10\%$ of 5 V with a screwdriver. Max. 1 A, short-circuit proof.

20 V output on the left

① V / mA / Fuse

Selection of voltage or current display V/mA
Selection of current limiting or electronic fuse function

② Display

3 digit display (7segment LED)

- ③ **V** LED voltage display selected
- mA** LED current display selected
- F** LED of electronic fuse activated
- I_{max}** LED indication of current limit reached

⑧ VOLTAGE

Adjustment of voltage 0 .. 20 V

⑨ 0 – 20 V

Safety terminals for left 20 V output

⑩ CURRENT

Adjustment of current limit $I_{max} = 0 .. 0.5 A$

20 V output on the right

⑦ V / mA / Fuse

Selection of voltage or current display V/mA
Selection of current limiting or electronic fuse function

⑦ Display

3 digit display (7segment LED)

- ⑤ **V** LED voltage display selected
- mA** LED current display selected
- F** LED of electronic fuse activated
- I_{max}** LED indication of current limit reached

⑫ VOLTAGE

Adjustment of voltage 0 .. 20 V

⑬ 0 – 20 V

Safety terminals of right 20 V output

⑭ CURRENT

Adjustment of current limit $I_{max} = 0 .. 0.5 A$

Basics of power supplies

Linear regulators

Linear regulators offer a very constant output voltage even if the mains or the load may vary considerably. The remaining ripple will be very low with any good instrument, about 1 mV_{RMS} or less and may be neglected. Also, linear regulators are free from EMI as generated by SMPS.

A conventional mains transformer isolates the instrument from the mains. A rectifier provides an unregulated dc voltage buffered by capacitors which also serve as energy storage elements. A transistor in series with the output is controlled by a regulation loop which compares (a fraction of) the output voltage with a highly stable reference voltage. This analog loop is very fast and will restore the output voltage quickly to its desired value whenever the input voltage or the load vary.

Parallel and series operation

Supplies must be specified for these operating modes which is the case with all HAMEG supplies. The output voltages to be combined are normally independent of each other. The outputs of one or more supplies can then be connected in series or parallel.

Series operation

As you see (Fig. 2) the voltages are added. The total voltage generated thus may exceed the 42

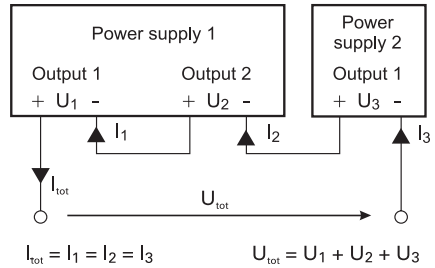


Fig. 2: Serial operation

V safety limit. In such case touching live parts may create danger of life! It is assumed that only qualified and extensively instructed personnel is allowed to operate such power supplies and their loads. All outputs carry the same current, hence the current limit adjustments of all supplies should be set to the same value. If in any of the series connected power supplies the current limit will be reached this supply will enter the current limiting mode, so the total output voltage will decrease and become unregulated!

Parallel operation

In order to increase the total available current the outputs of supplies can be paralleled. The output voltages of the supplies involved are adjusted as accurately as possible to the same value. In this mode it is possible that one or more supplies enter the current limit mode. The output voltage remains in regulation as long as still at least supply is in the voltage control mode. It is recommended but not absolutely necessary to fine adjust the voltages such that the individual current contributions remain nearly equal. Of course, the maximum available output current is the sum of the individual supplies' maximum currents.

Danger! – High voltage

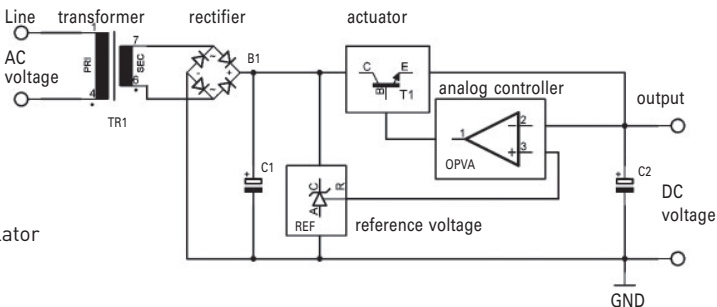


Fig. 1: Linear regulator

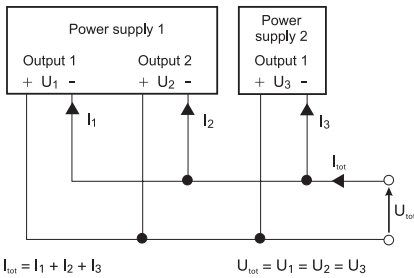


Fig. 3: Parallel operation

Example:


A load draws 0.7 A at 12 V. Each output of the HM 8040-3 is specified for 0.5 A. In order to supply the 0.7 A both outputs have to be set to 12 V. Then the respective output safety terminals have to be connected in parallel (black to black, red to red). The load is connected to one of the supplies. By depressing OUPUT ④ the outputs are activated. As a rule one output will supply appr. 500 mA in current limit mode, the other the balance of 200 mA in voltage control mode.



If you parallel power supplies made by HAMEG and those of other manufacturers please make sure that the individual current contributions of the supplies involved are as equal as possible. HAMEG supplies are designed for series and parallel operation. If supplies of other manufacturers are used in a parallel connection which are not overload protected damage may occur if the individual currents are unequal.

Current limiting

means that a maximum current can be set. This is e.g. useful in order to protect a sensitive test circuit. In case of an inadvertent short in the test

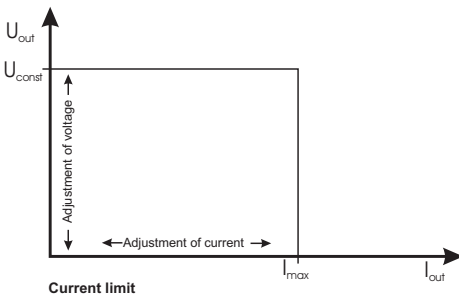

circuit the current will be limited to the value set which will in most cases prevent damage.

The picture shows that the output voltage V_{out} remains stable, while the current I increases until the current limit selected will be reached. At this moment the instrument will change from constant voltage regulation to constant current regulation. Any further load increase will cause the current to remain stable while the voltage decreases ultimately to zero.

Electronic fuse

This feature provides a still better protection of sensitive loads, especially of such loads which require more than one voltage: if one current limit is reached all output voltages will be disconnected immediately. In order to turn these back on the pushbutton OUTPUT ④ must be depressed.

Concept of the HM8040-3

The triple power supply HM8040-3 features 3 independent output voltages. In addition to supplying 3 voltages the 0 ... 20 V outputs may be connected in series or parallel.



Exceeding 42 V

If all outputs are series connected the sum can exceed 42 V. In this case touching of live parts may cause danger of life! It is assumed that only qualified and extensively instructed personnel is allowed to operate these supplies and their loads.

In series connection the maximum current is 0.5 A. By paralleling the outputs a maximum of 1 A is possible. The maximum voltage remains 20 V. Please note that the specifications (e.g. impedance, noise, regulation) listed for individual use of the outputs may change if series or parallel connected.

Output power

As the HM8040-3 is fed from the mainframe supplies in the HM8001-2 its maximum output power is limited to 25 W. If the HM8040-4 is operated with HM8003, the output power is limited to 12 Watt. Sufficient ventilation is necessary.



The operation of two HM8040-3 in the HM8001-2 is only permitted if the sum of all output currents (these are 6) remains ≤ 2 A.



As HM8040-3 is supplied from mainframe HM8003, the output current per channel must not exceed 0.25 A.

Overtemperature protection

If the internal temperature exceeds 75 .. 80 degrees C all outputs and displays will be deactivated. This will be indicated by 3 blinking dashes in the left and right displays.

As soon as the displays will light up again and display the values set the instrument will be ready for operation. In order to turn the outputs back on the pushbutton OUTPUT ④ has to be depressed.

Switching the outputs on/off

It is a feature of all HAMEG power supplies that the outputs can be turned on and off by pushing a button. The power supply remains turned on so that all voltages and currents may be set prior to turning the outputs on.

Introduction to the operation


First time operation

Before turning the instrument on please observe the following:

- The mains voltage selector at mainframe HM 8001-2 is set to the correct voltage.
- The correct fuses for the voltage selected are installed in the fuseholder
- Connection to a mains outlet with protective earth or to a class 2 isolation transformer
- No visible damage to the instrument
- No damage to the line cord
- No loose parts inside the instrument

Turning the instrument on

After turning the instrument on the outputs will always remain disconnected in order to protect the loads. First the desired voltages should be set, then the desired maximum currents, then the outputs may be activated by pressing OUTPUT ④. After turn-on the instrument will select the current limit mode (electronic fuse deactivated). If the fuse mode is selected after turn-on this mode will be lost after turn-off.

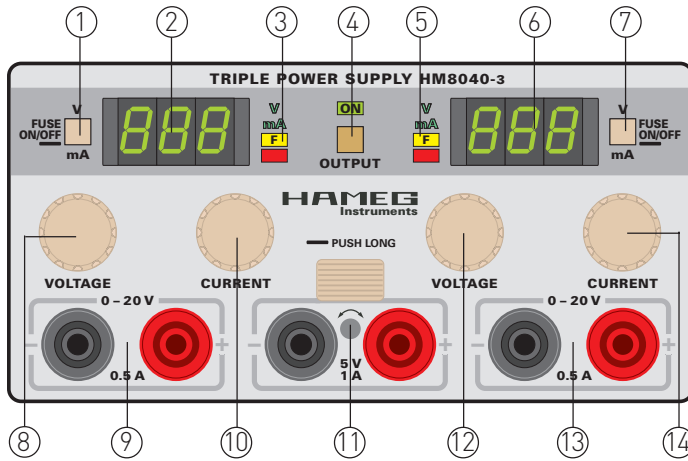

Controls and displays

① ⑦ V / mA / Fuse

- a) Short operation: switches displays back and forth between voltage (V) and current (mA)
- b) Long operation: switches back and forth between "current limiting" and "electronic fuse"

③ ⑤ V / mA / F (4 x LED)

V

The voltage at the safety terminals is displayed with a resolution of 0.1 V

mA

The output current is displayed with a resolution of 1 mA

F

If the electronic fuse was activated this LED will light up.

I_{max}

If current limit is reached, the lower LED lights up.

Current limiting

After turn-on the instrument will be in the current limit mode. The knobs CURRENT ⑩ ⑭ allow to set the maximum output currents for the left and right 20 V outputs independently of each other. If the current limit in one output is reached the current will remain at the value I_{max} without affecting any other output. If the current limit set

of the remaining output should be reached, this output will also change over to constant current I_{max} operation. In order to set a current limit the output concerned has to be shorted first, then the limit adjusted which is indicated by the associated LED ③ or ⑤ lighting up. After removal of the short the LED will extinguish.

Electronic fuse

Before selecting this mode the maximum currents of the 2 outputs have to be set according to the procedure outlined above. The pushbutton V/mA/Fuse ① ⑦ has to be pushed long. After the LED "F" ③ ⑤ lights up the electronic fuse mode is active. If any of the current limits set is reached all outputs will be turned off completely. In order to leave the electronic fuse mode press the pushbutton ① ⑦ long again.

Example:

The left output may be in the "current limit" mode while the right output may be in the "electronic fuse mode". If I_{max} is reached in the left output current will continue to flow there. If the current limit is reached in the right output, however, all outputs will be turned off.

safety plugs. Short-circuit proof. The voltage may be changed from 4.5 V to 5.5 V using a screwdriver.



Overtemperature protection!

If the internal temperature exceeds 75 .. 80 degrees C the outputs and the displays will be switched off which is indicated by 3 blinking dashes showing in the left and right displays. As soon as the displays light up and show the values set again the instrument is ready for operation. In order to turn the outputs back on the pushbutton OUTPUT ④ has to be depressed.



The current limits can be adjusted using the rotary controls CURRENT ⑩

⑭ between 0 – 500 mA. In the CCW position of these controls 0 A the current will be indeed zero, so the output capacitances will be discharged slowly to 0 Volt.

In the “current limit” mode the appropriate LED (I_{max}) ③ ⑤ will light in the CCW position and as explained the output voltage will slowly decrease to zero. In the “electronic fuse” mode all outputs will be disabled immediately after pressing OUTPUT ④ if any of the CURRENT controls is set CCW.

② ⑥ Displays

7segment 3 digit displays of either voltage or current. Each display associates with the terminals underneath. The displays show continuously the voltages resp. currents of the two 20 V outputs, also while these are switched off. This allows presetting the output levels prior to activating them which we do recommend. Selection of voltage or current is done using the pushbuttons V/mA/ Fuse ① ⑦. The voltages are displayed with a resolution of 0.1 V, the currents with 1 mA.

④ Output

Pushbutton for turning all outputs ON/OFF. The displays remain unaffected always on. Activation of the outputs is indicated by the LED “ON”.

④ ⑬ 0 .. 20 V

Outputs 0 .. 20 V. Safety terminals for 4 mm safety plugs. The outputs can withstand shorts of unlimited duration.

⑧ ⑫ Voltage

Knobs for output voltage adjustment

⑩ ⑭ Current

Knobs for maximum output current adjustment, pertinent only for the 20 V outputs. The range is 0 .. 500 mA.

If the control is fully CCW the outputs will be disabled immediately if the mode “electronic fuse” was selected. In “current limit” mode the LED I_{max} will light up, and the voltage will decrease slowly to 0 Volt.

⑪ 5 V/1 A

5 V output with safety terminals for 4 mm

Information générale concernant le marquage CE

Les instruments HAMEG répondent aux normes de la directive CEM. Le test de conformité fait par HAMEG répond aux normes génériques actuelles et aux normes des produits. Lorsque différentes valeurs limites sont applicables, HAMEG applique la norme la plus sévère. Pour l'émission, les limites concernant l'environnement domestique, commercial et industriel léger sont respectées. Pour l'immunité, les limites concernant l'environnement industriel sont respectées.

Les liaisons de mesures et de données de l'appareil ont une grande influence sur l'émission et l'immunité, et donc sur les limites acceptables. Pour différentes applications, les câbles de mesures et les câbles de données peuvent être différents. Lors des mesures, les précautions suivantes concernant l'émission et l'immunité doivent être observées.

1. Câbles de données

La connexion entre les instruments, leurs interfaces et les appareils externes (PC, imprimantes, etc...) doit être réalisée avec des câbles suffisamment blindés. Sauf indication contraire, la longueur maximum d'un câble de données est de 3m. Lorsqu'une interface dispose de plusieurs connecteurs, un seul connecteur doit être branché. Les interconnexions doivent avoir au moins un double blindage. En IEE-488, les câbles HAMEG HZ72 sont dotés d'un double blindage et répondent donc à ce besoin.

2. Câbles de signaux

Les cordons de mesure entre point de test et appareil doivent être aussi courts que possible. Sauf indication contraire, la longueur maximum d'un câble de mesure est de 3m.

Les câbles de signaux doivent être blindés (câble coaxial - RG58/U). Une bonne liaison de masse est nécessaire. En liaison avec des générateurs de signaux, il faut utiliser des câbles à double blindage (RG223/U, RG214/U)

3. Influence sur les instruments de mesure


Même en prenant les plus grandes précautions, un champ électrique ou magnétique haute fréquence de niveau élevé a une influence sur les appareils, sans toutefois endommager l'appareil

ou arrêter son fonctionnement. Dans ces conditions extrêmes, seuls de légers écarts par rapport aux caractéristiques de l'appareil peuvent être observés.

HAMEG GmbH

| | |
|---|-----------|
| Deutsch | 3 |
| English | 16 |
| Español | 40 |
| Français | |
| Informations générales concernant le marquage CE | 28 |
| Alimentation Triple HM8040-3 | 30 |
| Caractéristiques techniques | 31 |
| Remarques importantes | 32 |
| Déballage | 32 |
| Symboles | 32 |
| Installation de l'appareil | 32 |
| Stockage | 32 |
| Sécurité | 32 |
| Conditions de fonctionnement | 32 |
| Garantie et réparation | 33 |
| Entretien | 33 |
| Sécurité liée à la température | 33 |
| L'éléments de commande | 34 |
| Notions fondamentales des alimentations | 35 |
| Régulation linéaire | 35 |
| Fonctionnement en série et en parallèle | 35 |
| Limitation de courant | 36 |
| Fusible électronique | 36 |
| Concept du HM8040-3 | 37 |
| Puissance de sortie | 37 |
| Protection en température | 37 |
| Activation/désactivation des sorties | 37 |
| Introduction à l'utilisation | 37 |
| Première mise en service | 37 |
| Mise sous tension | 37 |
| Eléments de commande et affichages | 38 |

Alimentation Triple HM8040-3

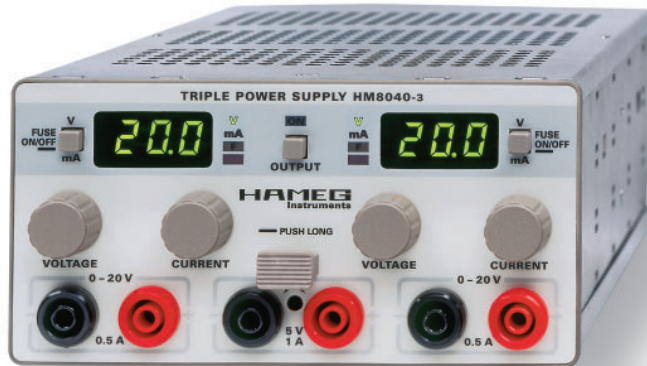

Appareil de base
HM8001-2



Appareil de base
HM8003



Câbles de mesure en
silicone HZ10



Affichage 4 3/4 avec 50000 digit

42 gammes de mesure; choix de calibre automatique

3 à 6 mesures par seconde

Valeur efficace vraie en mode AC et AC + DC

Précision de 0,05%

Résolution max. 10 μ V; 0,01 dBm; 10nA; 10 m Ω ; 0,1 $^{\circ}$ C

Impédance d'entrée >1 G Ω (gamme 0,5 V et 5 V)

Mesure de température en $^{\circ}$ C / $^{\circ}$ F par pas de 0,1 $^{\circ}$

Appareil de base HM8001-2 ou HM8003 nécessaire

Alimentation Triple HM8040-3

Caractéristiques techniques

A 23°C, après une période de chauffe de 30 minutes

Sortie

| | |
|--------------------------|---|
| 2 x 0-20 V et 5 V | Activation/désactivation des sorties par simple pression d'une touche, régulateur en température avec fusible de protection, potentiel libre pour montage parallèle / série |
|--------------------------|---|

20 V-Sortie

| | |
|--|------------------------------------|
| Gammes de tensions: | 2 x 0 - 20 V, continûment réglable |
| Tension de bruit: | $\leq 1 \text{ mV}_{\text{rms}}$ |
| Courant de sortie: | 0,5 A max. |
| Limitation de courant et protection électronique: | 0 à 0,5 A continûment réglable |

| | |
|---|--|
| Régulation dynamique de charge: | Pour une variation de la charge de 10% à 90% |
| Temps de régulation: | 200 μs dans une bande passante de 1,5 mV |
| Impédance dynamique: | 3,75 m Ω |
| pour une variation de la charge de 50% et $\pm 10\%$ de la pleine charge: | |
| Temps de régulation: | 150 μs dans une bande passante de 400 μV |
| Impédance dynamique: | 4 m Ω |

Sortie 5 V

| | |
|---------------------------|--|
| Tension de sortie: | 5 V $\pm 0,5$ V réglable par potentiomètre |
| Tension de bruit: | $\leq 1 \text{ mV}_{\text{eff}}$ |
| Courant de sortie: | 1 A max., protection permanente contre les courts circuits |

Affichages des sorties 20 V

| | |
|------------------------|--|
| 2x3 chiffres | pour la tension et le courant |
| LED 7 segments: | V et mA, sélectionnable |
| Resolution: | 0,1 V / 1 mA |
| Précision: | ± 1 digit en tension ± 4 digit en courant |
| DEL: | Indication de limitation de courant |

Limites maximales

| | |
|--|--|
| Tension inverse: | 25 V, pour chaque sortie |
| Courant inverse: | 500 mA, pour chaque sortie |
| Tension maximale avec la terre: | 100 V, pour chaque borne de sortie |
| Protection en température: | au-delà de 75...80°C, de température interne l'appareil s'arrête |

Divers

| | |
|--|---|
| Alimentation (depuis le HM8001-2/HM8003): | 1 x 8 V 2 x 24 V 1 x 5 V 1 x 18 V _{AC} |
| Consommation maximale avec l'appareil de base HM8001-2: | max. 90 VA / 75 W (max. 110 VA / 95 W avec sortie 5 V court-circuitée) |
| Consommation maximale avec l'appareil de base HM8003: | max. 40 W |
| Température de fonctionnement: | 0 °C...+40 °C |
| Température de stockage: | -20 °C...+70 °C |
| Humidité relative: | <80% sans condensation |
| Dimensions (LxHxP): | 135 x 68 x 245 mm |
| Poids: | environ 1,07 kg |

Accessoires fournis: Alimentation triple HM8040-3, Manuel

Accessoires disponibles en option: Câbles de mesure en silicone HZ10

Remarques importantes

Déballage

Vérifiez, au moment du déballage, que tous les éléments sont bien présents et, après le déballage, assurez-vous que l'appareil ne présente aucun dommage mécanique et qu'aucune pièce ne s'en est détachée. Signalez immédiatement au fournisseur tout dommage lié au transport. L'appareil ne doit alors pas être mis en service.

Symboles



- (1) Attention, observer la notice d'utilisation
- (2) Prudence, présence de haute tension
- (3) Prise de masse
- (4) Remarque dont il faut impérativement tenir compte
- (5) Conseil ! – Information intéressante à propos de l'utilisation
- (6) Stop ! – Danger pour l'appareil

Installation de l'appareil

L'appareil peut être aussi bien utilisé avec le casier de droite que celui de gauche de l'appareil de base HM8001-2. Une fois le module rentré dans le casier libre, une pression sur celui-ci est nécessaire afin d'encliqueter le connecteur situé au dos du module à celui de l'appareil de base. Le module est correctement installé si un renfoncement d'environ 3 - 4 mm du module par rapport à l'appareil de base est visible.

Stockage

Il faut entreposer l'appareil dans un local sec et fermé. Si l'appareil a été exposé à des températures extrêmes pendant le transport, il faut lui laisser un temps minimum d'acclimatation de 2 heures avant de le mettre sous tension.

Sécurité

Cet appareil est construit et testé suivant les dispositions de la norme de sécurité VDE 0411

Partie 1 concernant les appareils électriques de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire. Cet appareil a quitté l'usine dans un état entièrement conforme à cette norme. De ce fait, il est également conforme aux dispositions de la norme européenne EN 61010-1 et de la norme internationale CEI 1010-1.

Afin de conserver cet état et de garantir une utilisation sans danger l'utilisateur doit se référer aux indications et remarques de précaution contenues dans ces instructions d'emploi.

Le coffret, le châssis et la masse des bornes de signaux à l'arrière sont reliés au fil de garde du secteur. L'appareil ne doit être branché qu'à des prises réglementaires avec terre. La suppression du fil de garde n'est pas admise.

Si un fonctionnement sans danger n'est plus possible, l'appareil devra être débranché et protégé contre une mise en service non intentionnelle.

Cette supposition est justifiée:

- lorsque l'appareil présente des dommages visibles,
- lorsque l'appareil contient des éléments non fixés,
- lorsque l'appareil ne fonctionne plus,
- après un stockage prolongé dans des conditions défavorables (par ex. à l'extérieur ou dans des locaux humides).

À l'ouverture ou à la fermeture du coffret l'appareil doit être séparé de toute source de tension. Si, après cela, une mesure ou un calibrage est inévitable sur l'appareil ouvert sous tension, ceci ne doit être effectué que par un spécialiste habilité.

Conditions de fonctionnement

La gamme de température ambiante admissible durant le fonctionnement s'étend de +10°C à +40°C. Pendant le stockage ou le transport la température peut se situer entre -40°C et +70°C. Si durant le transport ou le stockage de la condensation apparaît, l'appareil doit subir un temps d'acclimatation d'env. 2 heures avant mise en route. L'appareil est destiné à une utilisation dans des locaux propres et secs. Il ne doit pas être utilisé dans un air à teneur particulièrement élevée en poussière et humidité, en danger d'explosion ainsi qu'en influence chimique agressive. La position de fonctionnement peut être quelconque. Une circulation d'air suffisante

(refroidissement par convection) est cependant à garantir. En fonctionnement continu il y a donc lieu de préférer une position horizontale ou inclinée (pattes rabattues).



Les trous d'aération ne doivent pas être recouverts!



Veillez faire attention à ce que deux modules de type HM8040-3 ne soient pas utilisés dans un même appareil de base en raison de la compatibilité électromagnétique.

Garantie et Réparation

Les appareils HAMEG subissent un contrôle qualité très sévère. Avant de quitter la production, chaque appareil est soumis au «Burn-In-test» durant une période de 10 heures en fonctionnement intermittent qui permet de détecter quasiment toute panne prématurée. Il suit ensuite un test de qualité.

Pour toute réclamation durant le délai de garantie (2 ans), veuillez vous adresser au revendeur chez lequel vous avez acquis votre produit HAMEG. Afin d'accélérer la procédure, des clients peuvent faire réparer leurs appareils sous garantie directement en Allemagne.

Nos conditions de garantie, que vous pouvez consulter sur notre site Internet, valent pour les réparations durant le délai de garantie. Après expiration de la garantie, le service clientèle HAMEG se tient à votre disposition pour toute réparation et changement de pièce.

Return Material Authorization (RMA):

Avant de nous expédier un appareil, veuillez demander par Internet ou fax un numéro RMA. Si vous ne disposez pas du carton d'emballage original ou approprié, vous pouvez en commander un en contactant le service de vente HAMEG (Tel: +49 (0) 6182 800 300, E Mail: vertrieb@hameg.de)

Entretien

Diverses propriétés importantes du module doivent à certains intervalles être revérifiées avec précision. En enlevant les deux vis du capot arrière de l'appareil de base HM8001-2 le coffret


peut être retiré vers l'arrière. Au préalable le cordon secteur et toutes les liaisons par câbles BNC sont à retirer de l'appareil. Lors de la fermeture ultérieure de l'appareil il est à veiller que sur tous les côtés le coffret est glissé correctement sous le bord de la face avant et arrière. En retirant les deux vis à l'arrière du module les deux couvercles de châssis peuvent être enlevés. Lors de la fermeture ultérieure il est à veiller que les languettes soient positionnées correctement dans les encoches du châssis avant.



N'utilisez pas d'alcool, ni de détergents ou autres solutions abrasives. En aucun cas, le produit de nettoyage ne doit atteindre les circuits électroniques. L'utilisation d'autres produits de nettoyage risquent d'endommager les peintures ainsi que les matières plastiques.

Sécurité liée à la température

Si la température à l'intérieur de l'appareil dépasse une valeur d'environ 75...80°C, les sorties et l'affichage seront déconnectés. Sur les afficheurs de droite et de gauche apparaissent alors 3 traits. Ceux-ci signalent un dépassement de température à l'intérieur de l'appareil. Après refroidissement, l'appareil est de nouveau prêt à fonctionner. L'afficheur affiche de nouveau les valeurs réglées. Les sorties de tension sont encore désactivées. Par simple appui sur la touche OUTPUT, elles peuvent être réactivées.

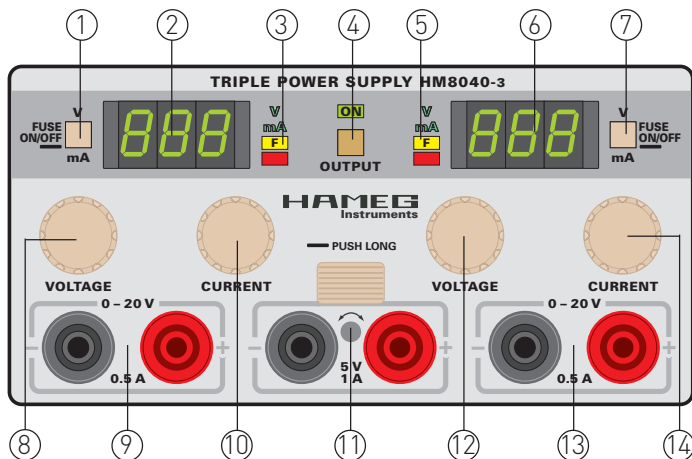

L'éléments de commande

④ OUTPUT

Active/désactive les sorties

⑪ 5V / 1A

Sortie 5V Réglable de $\pm 10\%$ de 5V par potentiomètre (fond de tournevis) 1A max protégé contre les courts circuits

Sortie 20V coté gauche

① V/mA/Fuse

Touche de sélection de l'affichage de la tension ou du courant V/mA. Sélection de la fonction de limitation de courant ou de la protection électronique.

② Display

Affichage 3 chiffres (DEL à 7 segments)

③ V (DEL) affichage de tension sélectionné mA (DEL) affichage du courant sélectionné F (DEL) protection électronique sélectionné

I_{max} (DEL) indication de dépassement de la limite de courant

⑧ Voltage

Réglage de la tension de 0 à 20V

⑨ (9) 0 - 20V

bornes de sécurité de sortie 20V gauche

⑩ Current

Réglage de la limite de courant $I_{max} = 0 \dots 0,5A$

Sortie 20V coté droit

⑦ V/mA/Fuse

Touche de sélection de l'affichage de la tension ou du courant V/mA. Sélection de la fonction de limitation de courant ou de la protection électronique.

⑥ Display

Affichage 3 chiffres (DEL à 7 segments)

⑤ V (DEL) affichage de tension sélectionné mA (DEL) affichage du courant sélectionné F (DEL) protection électronique sélectionné

I_{max} (DEL) indication de dépassement de la limite de courant

⑫ Voltage

Réglage de la tension de 0 à 20V

⑬ 0 - 20V

bornes de sécurité de sortie 20V droite

⑭ Current

Réglage de la limite de courant $I_{max} = 0 \dots 0,5A$

Notions fondamentales des alimentations

Régulation linéaire

Les alimentations à régulation linéaire offrent l'avantage de fournir une tension de sortie constante même en cas de fortes variations du secteur ou de la charge. Pour un bon instrument l'ondulation résiduelle très faible, inférieure à 1 mV_{rms} ou moins est tout à fait négligeable. Les alimentations linéaires produisent moins d'interférences électromagnétiques que les alimentations à découpage.

Un transformateur conventionnel isole l'instrument du secteur. Un pont redresseur fournit une tension continue non régulée et filtrée par des condensateurs servant également de réserve d'énergie. Un transistor en série avec la sortie est contrôlé par la boucle de régulation qui compare (une fraction de) la tension de sortie avec la tension de référence de précision. Cette boucle de régulation analogique est très rapide et permet de rétablir rapidement la tension de sortie à la valeur désirée quand le secteur ou la charge varient.

Fonctionnement en série et en parallèle

Les alimentations doivent être conçues pour ces modes de fonctionnement ce qui est le cas pour toutes les alimentations HAMEG. Les tensions de sortie pouvant être combinées sont généralement indépendantes les unes des autres. Les sorties d'une ou de plusieurs alimentations

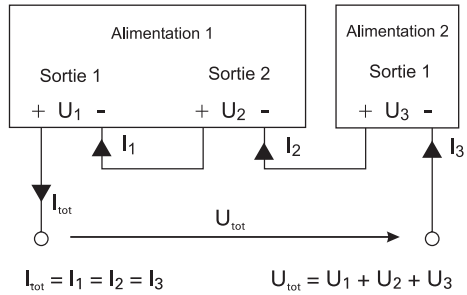


Fig. 2: Fonctionnement en série

peuvent alors être branchées en série ou en parallèle.

Fonctionnement en série

Comme présenté (Fig.2) les tensions s'additionnent. Lors d'un branchement série de toutes les sorties, la tension maximale de la classe de protection de 42V peut être dépassée. Dans ces conditions, toucher les parties conductrices sous tension peut constituer un danger. Il est donc établi que seuls les techniciens qualifiés et formés à ces dangers peuvent utiliser cet appareil et les charges pouvant y être connectées. Toutes les sorties doivent supporter le même courant donc toutes les limites de courant doivent être réglées sur la même valeur. Si une seule des alimentations branchées en série passe en mode limitation de courant, la tension de sortie totale s'effondre.

Fonctionnement en parallèle

De façon à accroître le courant total disponible, toutes les sorties des alimentations peuvent être branchées en parallèle. Les tensions de sortie des alimentations participantes doivent être réglées le plus précisément possible à la même

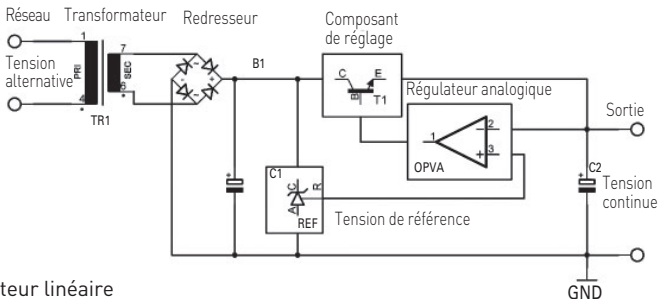


Fig. 1: Régulateur linéaire

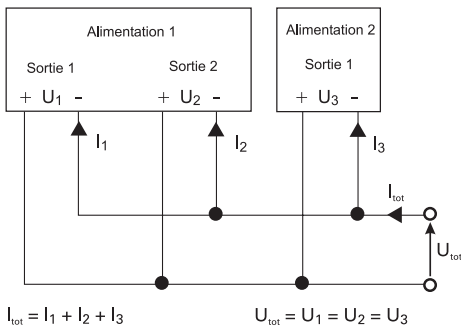


Fig. 3: Fonctionnement en parallèle

valeur. Dans ce mode il est possible qu'une ou plusieurs alimentations entrent en mode limitation de courant. La tension de sortie demeure en régulation tant qu'une des alimentations reste en mode de régulation de tension. Il est recommandé mais non obligatoire de régler précisément les tensions de façon à ce que les courants de chaque sortie soient approximativement égaux. Le courant total maximal disponible sera la somme des courants individuels des sources branchées en parallèle.

Exemple:

Pour une charge consommant un courant de 0,7 A sous 12 V, chaque sortie du HM8040-3 ne peut fournir que 0,5 A. De façon à pouvoir fournir 0,7 A les deux sorties doivent être réglées sur 12 V, puis les bornes de sécurité des sorties respectives doivent être reliées en parallèle (rouge avec rouge, noire avec noire) et la charge reliée à l'une des sorties. En appuyant sur la touche OUTPUT ④ les sorties sont activées. L'une des sorties délivrera environ 500 mA en mode limitation de courant alors que l'autre délivrera les 200 mA manquants en mode régulation de tension.



Si vous branchez des alimentations HAMEG avec des alimentations d'autres fabricants assurez vous que les courants individuels de chacune des sources soient équilibrés. Les alimentations HAMEG sont conçues pour un fonctionnement en série et en parallèle. Si vous utilisez des alimentations d'autres fabricants en mode parallèle et que celles-ci ne sont pas protégées contre les surcharges, elles risquent d'être endommagées par une répartition mal équilibrée.

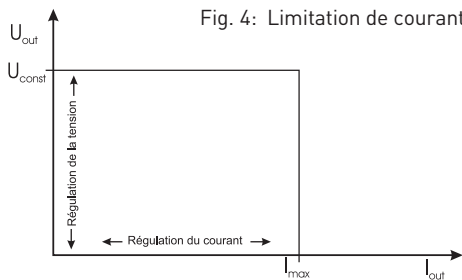


Fig. 4: Limitation de courant

Limitation de courant

Cette fonctionnalité permet de limiter le courant de sortie maximum à une valeur pré-réglée, ce qui peut être utile pour protéger un circuit sensible et éviter de l'endommager. En cas de défaut sur le circuit testé [court-circuit par exemple], le courant de sortie sera limité à la valeur pré-réglée.

Le schéma ci-dessus montre que la tension de sortie U_{out} demeure stable, alors que le courant I croît jusqu'à ce que la limite définie soit atteinte. A ce moment précis, le mode de fonctionnement de l'alimentation change de régulation de tension constante à régulation de courant constant. Le courant I demeure stable malgré un accroissement de la charge alors que la tension de sortie U_{out} décroît progressivement jusqu'à Zéro.

Fusible électronique

Cette fonctionnalité apporte une bien meilleure protection aux charges et appareils sensibles spécialement pour ceux nécessitant plusieurs tensions d'alimentation. En cas de défaut, si l'une des limites de courant est atteinte, toutes les tensions de sortie seront immédiatement désactivées. Après élimination du défaut vous pourrez de nouveau activer les sorties en appuyant sur la touche OUTPUT ④.

Concept du HM8040-3

L'alimentation triple HM8040-3 fournit 3 tensions d'alimentation séparées galvaniquement. Un branchement en série de toutes les tensions de sortie est donc réalisable, ainsi qu'un branchement parallèle des 2 tensions d'alimentations réglables de 0 à 20 V.



Attention:

Lors d'un branchement série de toutes les sorties, la tension maximale de la classe de protection de 42 V peut être dépassée. Dans ces conditions toucher les parties conductrices sous tension peut constituer un danger. Il est donc établi que seuls les techniciens qualifiés et formés à ces dangers peuvent utiliser cet appareil et les charges pouvant y être connectées.

En branchement série le courant maximal est limité à 0,5 A, en branchement parallèle le courant maximal peut atteindre 1 A. La tension de sortie est alors limitée à 20 V. Certaines caractéristiques d'un appareil comme l'impédance interne, la tension de bruit, ou les niveaux de réglage peuvent être modifiées par un branchement série ou parallèle.

Puissance de sortie du HM8040-3

Le HM8040-3 utilise la tension d'alimentation disponible dans l'appareil de base HM8001-2 ou HM8003 et est, par conséquent, limité au niveau de la puissance de sortie. Le HM8040-3 ne doit fonctionner avec le HM8001-2 que si la puissance maximale de sortie ne dépasse pas 25W. S'il fonctionne avec le HM8003, la puissance de sortie ne doit pas excéder 12W. Lors de l'utilisation du HM8040-3, il faut veiller à ce qu'il ne surchauffe pas et soit toujours bien ventilé.



Si l'alimentation HM8040-3 est utilisée avec le HM8003, un courant maximal de 0,25A seulement peut être prélevé au niveau des sorties.



L'utilisation de deux HM8040-3 dans le même appareil de base HM8001-2 n'est autorisée que si la somme de tous les courants de sortie (dans ce cas 6) n'excède pas 2 A.

Protection en température

Si la température interne dépasse 75° à 80 degrés C, toutes les sorties et affichages sont désactivés, ceci est indiqué par trois clignotements des afficheurs droit et gauche.

Dès que les afficheurs indiquent de nouveau les tensions réglées, l'appareil est de nouveau prêt à fonctionner. Il faut alors appuyer sur la touche OUTPUT ④ pour réactiver les sorties.

Activation/désactivation des sorties

C'est une caractéristique de toutes les alimentations HAMEG, les sorties peuvent être activées et désactivées par le simple appui d'une touche. L'alimentation restant sous tension, il est possible de régler les tensions et courants et d'activer ensuite les sorties.

Introduction à l'utilisation

Première mise en service

Avant la mise sous tension de l'instrument, tenez compte des points suivants:

- La tension secteur de l'appareil de base HM 8001-2 doit correspondre à la tension secteur disponible.
- Les fusibles se trouvant dans le porte-fusible doivent correspondre à la tension sélectionnée.
- Le raccordement au secteur avec prise de terre conformément à la réglementation ou à un transformateur d'isolement de classe de protection 2
- Aucun dommage visible sur l'appareil
- Aucun dommage sur le câble d'alimentation
- Aucune pièce détachée mobile dans l'appareil.

Mise sous tension

À la mise sous tension de l'alimentation toutes les sorties sont désactivées afin de protéger la charge pouvant être connectée. Réglez la tension désirée puis le courant maximum, vous pouvez ensuite activer les sorties en appuyant sur la touche OUTPUT ④. Après la mise sous tension, l'alimentation sera toujours en mode limitation

de courant et la protection électronique (electronic fuse) désactivée.

Si la protection électronique a été sélectionnée après la mise sous tension elle sera désactivée lors de l'arrêt de l'appareil.

Éléments de commande et affichages

① ⑦ V / mA / Fuse

appui court: commute l'affichage entre la tension V et le courant mA

appui long: commute entre la limitation de courant et la protection électronique

③ ⑤ V / mA / F (4 x LED)

V
la tension aux bornes de sortie est affichée avec une résolution de 0,1 V

mA
le courant de sortie est affiché avec une résolution de 1 mA

F
si la protection électronique est activée cette DEL s'allume

I_{max}
si la limite de courant est atteinte, la DEL du bas s'allume.

Limitation de courant


A la mise sous tension l'alimentation sera toujours en mode limitation de courant. Les boutons CURRENT ⑩ et ⑭ permettent de régler le courant de sortie maximum de sorties 20 V gauche et droite indépendamment l'une de l'autre. Si la limitation de courant de l'une des sorties est atteinte le courant sera maintenu à la valeur I_{max} réglée sans affecter aucune autre sortie. Lorsque la valeur limite réglée est atteinte, l'alimentation passe en mode de régulation à courant constant pour la sortie concernée. Afin de régler le seuil de limitation de courant, les bornes de sortie de l'alimentation concernée doivent être court-circuitées. Lors du réglage la DEL ③ ou ⑤ est allumée, elle s'éteint après le retrait du court-circuit.

Protection électronique (electronic fuse)


Avant de choisir ce mode, les courants maxima des deux sorties doivent avoir été réglés suivant la procédure décrite ci-dessus. La touche V/mA/Fuse ① ⑦ doit être maintenue appuyée (appui long), lorsque la DEL ③ ou ⑤ s'allume le mode electronic fuse est activé. Si l'une ou l'autre des limites de courant est atteinte, toutes les sorties seront désactivées. pour quitter le mode electronic fuse maintenez de nouveau un appui long sur la touche.

Exemple:

La sortie gauche peut être en régulation de courant alors que la sortie droite est en mode de protection électronique (electronic fuse). Si le courant I_{max} est atteint sur la sortie gauche, l'alimentation

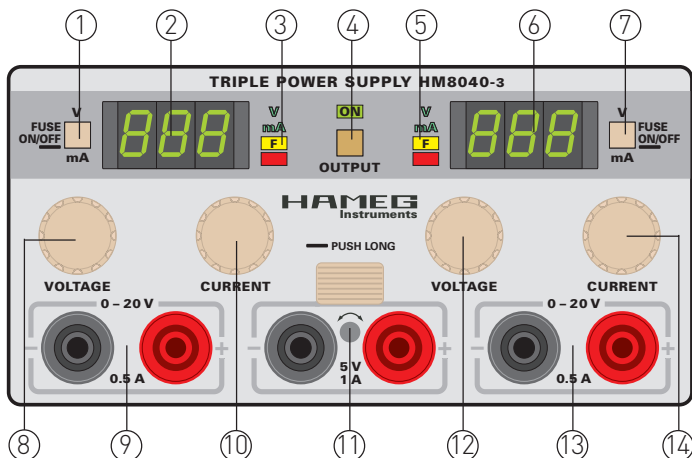

continuera à débiter, mais si la limite est atteinte sur la sortie droite, toutes les sorties seront désactivées.

 Le réglage de la limitation de courant s'effectue avec les boutons **CURRENT** ⑩ et ⑭ de 0 à 500 mA. En mode régulation de courant si ce bouton est réglé à 0 mA le courant de sortie sera également à Zéro les condensateurs de sortie se déchargent et la tension de sortie chute lentement à 0 V. En mode limitation de courant la DEL I_{max} s'allume pendant que la tension de sortie chute lentement à 0 V. En mode electronic fuse toutes les sorties seront immédiatement désactivées après l'appui sur la touche **OUTPUT** ④ si une des sorties est en mode régulation de courant.

② ⑥ Affichages

Affichages à 3 chiffres [DEL à 7 segments] de la tension ou du courant.

Chaque afficheur correspond aux bornes situées directement en dessous.

Les afficheurs indiquent en permanence la tension ou le courant (suivant le choix) même lorsque les sorties sont désactivées, ce qui permet d'effectuer les réglages.

Il est d'ailleurs recommandé d'effectuer les réglages des valeurs de sorties avant d'activer celles-ci. La sélection entre la tension et le courant s'effectue avec les touches V/mA/Fuse ① ⑦ la tension est affichée avec une résolution de 0,1 V et le courant avec une résolution de 1 mA.

④ OUTPUT

Ce bouton permet d'activer et de désactiver toutes les sorties, il n'intervient pas sur l'affichage et les réglages. L'activation des sorties est indiquée par la DEL «ON».

⑨ ⑬ 0 – 20 V

Sorties 0...20 V bornes de sécurité pour fiche banane de 4 mm. Sorties protégées contre les courts circuits.

⑧ ⑫ Voltage

Bouton de réglage de la tension

⑩ ⑭ Current

Bouton de réglage de la limitation de courant de sorties 20 V.

Plage de réglage de 0 à 500 mA si ce bouton est réglé à 0 mA (à fond à gauche) toutes les

sorties sont immédiatement désactivées si l'alimentation est en mode electronic fuse. Si l'alimentation est en mode limitation de courant la DEL I_{max} s'allume et la tension de sortie chute à 0 V.

⑪ 5 V / 1 A

Sortie 5 V avec bornes de sécurité pour fiche banane de 4 mm protégée contre les courts circuits. La tension peut être réglée de 4,5 V à 5,5 V par un potentiomètre (fond de tournevis)



Protection en température!

si la température interne dépasse 75° à 80 degrés C, toutes les sorties et affichages sont désactivés. Ceci est indiqué par trois clignotements des afficheurs droit et gauche. Dès que les afficheurs indiquent de nouveau les tensions réglées, l'appareil est de nouveau prêt à fonctionner. Il faut alors appuyer sur la touche **OUTPUT** ④ pour réactiver les sorties.

Indicaciones generales en relación a la marca CE

Los instrumentos de medida HAMEG cumplen las prescripciones técnicas de la compatibilidad electromagnética (CE). La prueba de conformidad se efectúa bajo las normas de producto y especialidad vigentes. En casos en los que hay diversidad en los valores de límites, HAMEG elige los de mayor rigor. En relación a los valores de emisión se han elegido los valores para el campo de los negocios e industrias, así como el de las pequeñas empresas (clase 1B). En relación a los márgenes de protección a la perturbación externa se han elegido los valores límite válidos para la industria.

Los cables o conexiones (conductores) acoplados necesariamente a un aparato de medida para la transmisión de señales o datos influyen en un grado elevado en el cumplimiento de los valores límite predeterminados. Los conductores utilizados son diferentes según su uso. Por esta razón se debe tener en cuenta en la práctica las siguientes indicaciones y condiciones adicionales respecto a la emisión y/o a la impermeabilidad de ruidos:

1. Conductores de datos

La conexión de aparatos de medida con aparatos externos (impresoras, ordenadores, etc.) sólo se deben realizar con conectores suficientemente blindados. Si las instrucciones de manejo no prescriben una longitud máxima inferior, esta deberá ser de máximo 3 metros para las conexiones entre aparato y ordenador. Si es posible la conexión múltiple en el interfaz del aparato de varios cables de interfaces, sólo se deberá conectar uno.

Los conductores que transmitan datos deberán utilizar como norma general un aislamiento doble. Como cables de bus IEEE se pueden suministrar los cables de HAMEG con doble aislamiento HZ72S y HZ72L.

2. Conductores de señal

Los cables de medida para la transmisión de señales deberán ser generalmente lo más cortos posible entre el objeto de medida y el instrumento de medida. Si no queda prescrita una longitud diferente, esta no deberá sobrepasar los 3 metros como máximo.

Todos los cables de medida deberán ser blindados (tipo coaxial RG58/U). Se deberá prestar especial atención en la conexión correcta de la masa. Los generadores de señal deberán utilizarse con cables coaxiales doblemente blindados (RG223/U, RG214/U).

3. Repercusión sobre los instrumentos de medida

Si se está expuesto a fuertes campos magnéticos o eléctricos de alta frecuencia puede suceder que a pesar de tener una medición minuciosamente elaborada se cuelen porciones de señales indeseadas en el aparato de medida. Esto no conlleva a un defecto o para de funcionamiento en los aparatos HAMEG. Pero pueden aparecer, en algunos casos por los factores externos y en casos individuales, pequeñas variaciones del valor de medida más allá de las especificaciones pre-determinadas.

HAMEG GmbH

| | |
|-----------------|-----------|
| Deutsch | 6 |
| English | 16 |
| Français | 28 |

Español

| | |
|---|-----------|
| Indicaciones generales en relación a la marca CE | 40 |
| Fuente de alimentación triple HM8040-3 | 42 |
| Datos técnicos | 43 |
| Información general | 44 |
| Seguridad | 44 |
| Símbolos utilizados | 44 |
| Garantía y reparaciones | 44 |
| Mantenimiento | 44 |
| Condiciones de funcionamiento | 45 |
| Puesta en funcionamiento de los módulos | 45 |
| Protección por sobretensión | 45 |
| Mandos | 46 |
| Principios básicos sobre fuente de alimentación | 47 |
| Fuentes de alimentación lineales | 47 |
| Fusible electrónico | 48 |
| Funcionalidad de HM8040-3 | 49 |
| Potencia de salida del HM8040-3 | 49 |
| Activar/desactivar des salidas | 49 |
| Introducción al manejo del equipo | 49 |
| Puesta en funcionamiento | 49 |
| Conexión del HM8040-3 | 49 |
| Elementos de mando e indicaciones | 50 |
| Protección de sobrecalentamiento | 51 |

Fuente de alimentación triple HM8040-3



Aparato base
HM8001-2



Aparato base
HM8003



Cables de medida de
silicona HZ10



2x 0-20 V/0,5 A y 1x 5 V/1 A

Indicación de 3-posiciones, independientes para corriente y tensión

Resolución de la indicación 0,1 V/1 mA

Limitación de corriente ajustable

Fusible electrónico

Regulación lineal

Baja en ruidos y ondas residuales

Tecla para activar / desactivar las salidas

Precisa el aparato base HM8001-2 o HM8003

Fuente de alimentación triple HM8040-3 Datos técnicos

con 23 °C después de un precalentamiento de 30 min

Salidas

2 x 0-20 V y 1 x 5 V on/off con una tecla, regulación con fusible de temperatura, libre de potenciales para modo paralelo y serie

Salida 20 V

Margen de ajuste: 2 x 0-20 V, de forma continua

Onda residual: $\leq 1 \text{ mV}_{\text{ef}}$

Corriente de salida: max. 0,5 A

Limitación de corriente / Fusible electrónico:

0 - 0,5 A

ajustable de forma variable

Regulación de carga completa con 10%-90% salto de carga

Tiempo de regulación: 200 μs

Diferencia en regulación: 1,5 mV

Resistencia de salida din: 3,75 m Ω

Regulación de carga completa con 50% carga básica y $\pm 10\%$ salto de carga

Tiempo de regulación: 150 μs

Diferencia en regulación: 400 mV

Resistencia de salida din: 4 m Ω

Salida 5 V

Margen de ajuste: 5 V $\pm 0,5$ V
con trimmer potenciómetro

Onda residual: $\leq 1 \text{ mV}_{\text{ef}}$

Corriente de salida: max. 1 A, en modo continuado protegido al corto-circuito

Indicación combinada de salidas de 20 V

2 x 3 pos para tensión y corriente

7 segmentos LED: V y mA, conmutable

Resolución: 0,1 V / 1 mA

Precisión de la indicación: ± 1 digit tensión /

± 4 digit corriente

LED: indica el cambio a la regulación de corriente

Valores límite

Contra tensión: 25 V, cada salida

Contra corriente: 500 mA, cada salida

Tensión contra tierra: 100 V, cada borne de salida

Fusible de temperatura: Si la temperatura interna sobrepasa un valor de 75...80°C, se desconecta el HM8040-3

Varios

Alimentación (con aparato base HM8001-2 / HM8003):

1 x 8 V

2 x 24 V

1 x 5 V

1 x 18 V_{AC}

Consumo incl. aparato base HM8001-2:

max. 90 VA / 75 W

(max. 110 VA / 95 W

Corto-circuito salida de 5 V)

Consumo incl. aparato base HM8003:

max. 40 W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C...+40 °C

Temperatura de almacenamiento: -20 °C...+70 °C

Humedad rel. permanente: <80% sin condensación

Dimensiones (An x Al x L): aprox. 135 x 68 x 245 mm

Peso: ca. 1,07 kg

Contenido del suministro:

HM8040-3 Fuente de alimentación triple,
Manual de instrucciones

Accesorios opcionales:

Cables de medida de silicona con conectores interconectables HZ10

Información general

Los módulos HAMEG normalmente sólo deben utilizarse en combinación con el aparato base HM8001-2. Para su incorporación a otros sistemas hay que tener en cuenta que los módulos sólo pueden ser alimentados con las tensiones que se especifican en los datos técnicos.

Después de desembalar un aparato, compruebe ante todo que no existan desperfectos mecánicos, ni piezas sueltas en su interior. En el caso de que se observen daños de transporte, estos se deberán comunicar inmediatamente al proveedor. En tal caso no ponga el aparato en funcionamiento.

Símbolos utilizados



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)

- 1 Atención – Véanse las instrucciones del manual
- 2 Atención: Alta Tensión
- 3 Conexión a masa (tierra)
- 4 Indicación – Téngala en cuenta
- 5 Consejo – Información interesante para aplicar
- 6 Stop! – El equipo puede sufrir daños

Seguridad

Este aparato se ha fabricado y se ha controlado según las **normativas de seguridad para instrumentos de medida, control, regulación y laboratorio VDE 0411 parte 1a** y ha salido de fábrica en estado de seguridad técnica impecable. También cumple las normas europeas EN 61010-1 ó la norma internacional IEC 1010-1. Como corresponde a las normas de la clase de protección I, todas las piezas de la caja y del chasis están conectadas al contacto de tierra (protector) de la red. (Para los módulos esto sólo es válido si se utilizan en combinación con el aparato base.) Tanto los módulos como el aparato base deben utilizarse sólo con enchufes de seguridad correspondientes a las normas en vigor. No está permitido inutilizar la conexión de tierra dentro o fuera de la unidad.

Cuando haya razones para suponer que ya no es posible trabajar con seguridad, hay que apagar el aparato y asegurar que no pueda ser puesto en funcionamiento involuntariamente.

Tales razones pueden darse si el aparato:

- muestra daños visibles,
- contiene piezas sueltas,
- ya no funciona,
- ha pasado un largo tiempo de almacenamiento en condiciones adversas (p.ej. al aire libre o en lugar húmedo).

Antes de abrir o cerrar la caja del aparato, este debe desconectarse de toda fuente de tensión.

Si fuese imprescindible proceder a una medición o calibración con el aparato abierto y bajo tensión, estas tareas solo deberán ser realizadas por un técnico experto en la materia y habituado a los posibles peligros que implican tales operaciones.

Garantía y reparaciones

Su equipo de medida HAMEG ha sido fabricado con la máxima diligencia y ha sido comprobado antes de su entrega por nuestro departamento de control de calidad, pasando por una comprobación de fatiga intermitente de 10 horas. A continuación se han controlado en un test intensivo de calidad todas las funciones y los datos técnicos.

Por favor contacte su proveedor en caso de una reclamación durante el período de 2 años de garantía. Los clientes en Alemania pueden realizar sus reparaciones de garantía directamente con HAMEG.

En caso de reparaciones durante el período de garantía valen nuestras condiciones de garantía, expuestas en nuestra página de internet

<http://www.hameg.com>.

El servicio técnico de HAMEG está a su disposición en caso de que precise una reparación o piezas de recambio.

Return Material Authorization (RMA)

Por favor solicite un número RMA por internet o fax antes de reenviar un equipo. Si no dispone de un embalaje adecuado puede pedir un cartón original vacío de nuestro servicio de ventas (Tel: +49 (0) 6182 800 300, E-Mail: vertrieb@hameg.de).

Mantenimiento

Es aconsejable controlar periódicamente algunas de las características más importantes de los instrumentos de medida. Las comprobaciones necesarias son fáciles de realizar con ayuda del plan de chequeo contenido en el presente manual.

Desenroscando los dos tornillos situados en el panel posterior del aparato base HM8001-2, la caja puede deslizarse hacia atrás. Antes es necesario desconectar el cable de conexión a la red y todos los cables BNC que puedan estar conectados al aparato.

Al cerrar de nuevo la caja del aparato hay que procurar que la envoltura de ésta encaje correctamente entre el panel frontal y posterior. Desenroscando los dos tornillos situados en el panel posterior del módulo, se pueden desmontar ambas tapas del chasis. Al cerrarlo de nuevo hay que procurar que las ranuras de guía encajen perfectamente en el chasis frontal.

Condiciones de funcionamiento

El aparato debe funcionar a una temperatura ambiental entre +10°C y +40°C. Durante el transporte o almacenaje la temperatura debe mantenerse entre -40°C y +70°C. Si durante el transporte o almacenaje se hubiese producido condensación, habrá que aclimatar el aparato durante 2 horas antes de ponerlo en funcionamiento. Estos instrumentos están destinados para ser utilizados en espacios limpios y secos. Por eso, no es conveniente trabajar con ellos en lugares con mucho polvo o humedad y nunca cuando exista peligro de explosión. También se debe evitar que actúen sobre ellos sustancias químicas agresivas. Funciona en cualquier posición. Sin embargo, es necesario asegurar suficiente circulación de aire para la refrigeración. Por eso, en caso de uso prolongado, es preferible situarlos en posición horizontal o inclinada (estribos de apoyo). Los orificios de ventilación siempre deben permanecer despejados.

Puesta en funcionamiento de los módulos

Antes de conectar el aparato base a la red es necesario comprobar que la tensión de red ajustada en el panel posterior del mismo coincide con la tensión de red disponible. La conexión en-

tre el conducto de protección del HM8001-2 y el contacto de tierra de la red debe establecerse antes que cualquier otra conexión (por eso, hay que conectar primero el enchufe de red del HM8001-2). Entonces la puesta en funcionamiento de los módulos se reduce a la acción de introducirlos en el aparato base. Pueden funcionar indistintamente en el hueco derecho o izquierdo. Al introducir un módulo o efectuar un cambio de módulos, el aparato base debe estar apagado. La tecla roja POWER (en el centro del marco frontal del HM8001-2) resalta y en su plano superior se aprecia un pequeño círculo (o). Si no se utilizan los bornes BNC situados en la parte posterior del aparato, conviene por razones de seguridad, desconectar los cables BNC que puedan estar conectados. Para que los módulos funcionen correctamente con todas las tensiones de alimentación, hay que introducirlos hasta el fondo del hueco. Hasta que éste no se halle en esa posición, no existe conexión de seguridad con la caja del módulo (clavija situada encima de la regleta de contactos en el aparato base). En ese caso no debe conectarse ninguna señal a los enchufes de entrada del módulo.


Regla general de procedimiento: Antes de acoplar la señal de medida, el módulo debe estar conectado y dispuesto para el funcionamiento. Si se reconoce un tipo de avería en el aparato de medición no se debe proseguir midiendo. Antes de apagar el módulo o de proceder a un cambio de módulo, el módulo en primer lugar debe desconectarse del circuito de medida.

Protección por sobretemperatura

Si la temperatura interior del equipo sobrepasa un valor de aprox. 75...80 °C, se desconectan las salidas y la indicación. En la indicación izquierda y derecha parpadean entonces tres rayitas. Estas indican que hay un sobrecalentamiento en el interior del equipo. Después de volver a su temperatura de trabajo normal, el equipo vuelve a estar operativo. La pantalla volverá a indicar los valores anteriormente ajustados. Las salidas permanecerán cerradas. La tecla OUTPUT permite activar nuevamente las salidas.



Por favor tenga en cuenta, que no está permitido tener en funcionamiento dos equipos del tipo HM8040-3 simultáneamente, por razones de compatibilidades electromagnéticas.

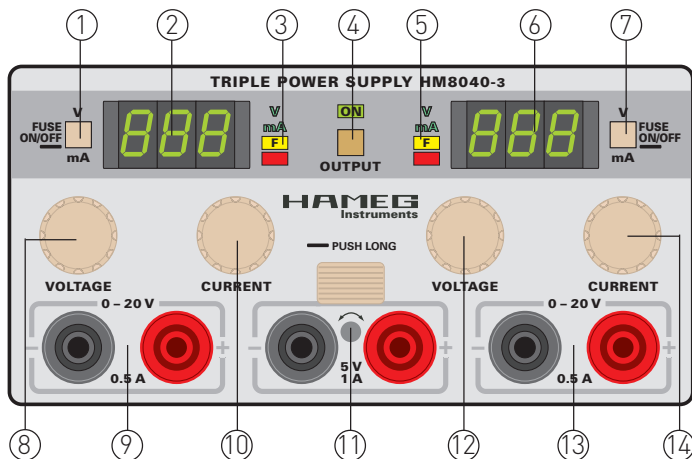

Mandos

- ④ **OUTPUT**
Activar / Desactivar todas las salidas
- ⑪ **5V / 1A**
Salida de 5 V, ajustable con un trimer \pm aprox. 10%, máx. 1 A, resistente al corto-circuito

Salida izquierda de 20 V

- ① **V/ mA / Fuse**
Comutación entre la indicación de V y mA
Comutación entre los modos de funcionamiento de „fusible electrónico” y „limitación de corriente”.
- ② **Display**
Indicación de 3 posiciones (LEDs de 7 segmentos)
- ③ **V (LED)** Selección de la indicación de tensión
mA (LED) Selección de la indicación de corriente
F (LED) Activación del fusible electrónico (Fuse)
I_{max} (LED) Se alcanza la corriente máxima ajustada I_{max}

- ⑧ **VOLTAGE**
Ajuste de la tensión de 0...20 V

- ⑨ **0 – 20 V**
Bornes protegidos, salida izquierda de 20 V

- ⑩ **CURRENT**
Limitación de corriente I_{max} 0...0,5 A

Salida derecha de 20V

- ⑦ **V/ mA / Fuse**
Comutación entre la indicación de V y mA
Comutación entre los modos de funcionamiento de „fusible electrónico” y „limitación de corriente”.

- ⑥ **Display**
Indicación de 3 posiciones (LEDs de 7 segmentos)

- ⑤ **V (LED)** Selección de la indicación de tensión
mA (LED) Selección de la indicación de corriente
F (LED) Activación del fusible electrónico (Fuse)
I_{max} (LED) Se alcanza la corriente máxima ajustada I_{max}

- ⑫ **VOLTAGE**
Ajuste de la tensión de 0...20 V
- ⑬ **0 – 20 V**
Bornes protegidos, salida izquierda de 20 V

- ⑭ **CURRENT**
Limitación de corriente I_{max} 0

Principios básicos sobre fuentes de alimentación de alimentación

Fuentes de alimentación lineales


Fuentes de alimentación con una regulación lineal tienen la ventaja de tener una salida de tensión muy constante, incluso cuando hay grandes variaciones de tensión de red o de cargas en la salida. La ondulación residual remanente se sitúa en los equipos de alta gama alrededor de $1 \text{ mV}_{\text{rms}}$ e incluso inferior y puede ser despreciado por este motivo. Las fuentes de alimentación lineales generan unas interferencias inapreciables en comparación a las fuentes de alimentación pulsadas.

El transformador de red convencional sirve para separar galvánicamente el circuito primario (tensión de red) del circuito secundario (tensión de salida). El rectificador posterior genera una tensión continua sin regulación. Unos condensadores anteriores y posteriores a la unidad de regulación, amortiguan variaciones en el consumo actuando como estabilizadores. Como unidad de regulación se utiliza un transistor. Una tensión de referencia de elevada precisión se compara en analógico con la tensión de salida. Este tramo de regulación analógica es muy rápido y permite obtener tiempos de regulación cortos al variar las magnitudes de salida.

Modo de funcionamiento en paralelo y en serie

La condición para poder utilizar estos modos de funcionamiento es que las fuentes de alimentación correspondientes estén diseñadas

para poder trabajar en modo paralelo y/o en modo serie. Las fuentes de alimentación de Hameg están diseñadas para esa función. Las tensiones de salida que se desean combinar, son normalmente independientes. Entonces se pueden unir las salidas de una fuente de alimentación con las salidas de una segunda fuente de alimentación.

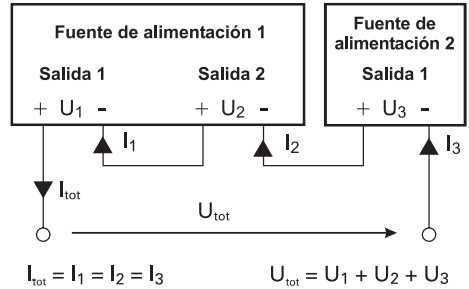

Esquema 2: Modo de funcionamiento en serie





Atención: Alta Tensión

Modo de funcionamiento en serie

Como se puede ver en el esquema 2, al conectarse de las salidas en serie, se suman las tensiones de salidas individuales. La tensión resultante total puede superar fácilmente los límites de seguridad de baja tensión, establecidos en 42 V. Tenga en cuenta, que el contacto de piezas o elementos bajo tensión conlleva el riesgo de muerte. Es condición que sólo las personas instruidas en este tipo de riesgos y tareas manipulen los equipos y sus elementos conectados en este modo de funcionamiento. Por todas las salidas fluye la misma corriente.

Los limitadores de corriente de las salidas, deberían ajustarse a los mismos valores. Si una de las salidas alcanza su máximo, se colapsa la tensión total.

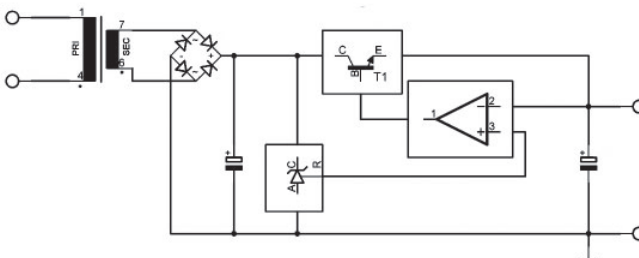

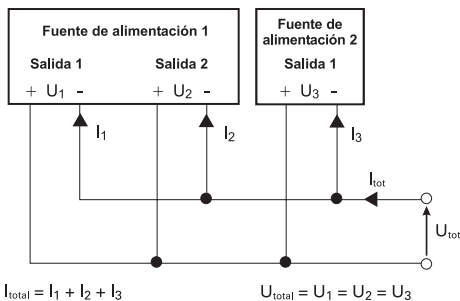


Esquema 3: Modo de funcionamiento en paralelo

Modo de funcionamiento en paralelo

Si fuera necesario aumentar la corriente de salida total, se pueden conectar en modo paralelo las salidas de las fuentes. Las tensiones de salida de las salidas individuales, se ajustan lo más preciso posible a los mismos valores de tensión. No es inusual, que en este modo de funcionamiento, se cargue una salida hasta el límite de tensión ajustado. La otra salida de tensión suministra entonces la corriente faltante. Con algo de práctica, se pueden ajustar ambas tensiones de forma que, las corrientes de salida de ambas salidas sean similares. Esto es aconsejable, pero no necesario. La corriente máxima obtenible I_{tot} , se corresponde con la suma de las corrientes individuales de las fuentes conectadas en paralelo.

Ejemplo:

Un circuito consume una corriente de 0,7 A con 12 V. Cada salida del HM8040-3 puede suministrar un máximo de 0,5 A. Para que el circuito pueda ser alimentado por el HM 8040-3, se deberán ajustar ambas salidas de tensión de 20 V a 12 V. Después se conectan ambos bornes negros conjuntamente y ambos bornes rojos conjuntamente (conexión en paralelo). El circuito

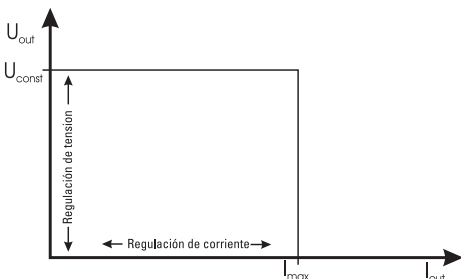

Esquema 4: Limitación de corriente

se conecta entonces a la fuente y mediante la tecla OUTPUT ④ se obtienen la alimentación de las dos salidas en paralelo. Normalmente una de las salidas entra en limitación de corriente y suministra aprox. 500 mA. La salida restante funciona de forma normal y suministra los restantes 200 mA.



Al conectar fuentes de alimentación Hameg en paralelo con otras fuentes de alimentación, obsérvese que las corrientes individuales de cada salida queden repartidas de forma regular. Al interconectar fuentes de alimentación pueden fluir corrientes de compensación entre las diversas fuentes. Las fuentes de Hameg están diseñadas para poder ser utilizadas en modo paralelo y serie. Si utiliza fuentes de otro fabricante, cuyas fuentes no estén protegidas a la sobrecarga, podría darse el caso que estas pudieran ser deterioradas por la distribución desigual de la carga.

La limitación de corriente significa, que sólo puede fluir una cantidad de corriente limitada. Esta se ajusta en la propia fuente y antes de alimentar el circuito. Con ello se pretende evitar, que en caso de fallo (p. ej. un corto-circuito) se deteriore el circuito alimentado.

En el esquema 4 se reconoce, que la tensión de salida U_{out} no varía y que el valor para I_{out} va en aumento (margen de la regulación de tensión). Cuando se alcanza el valor de corriente I_{max} , se inicia la regulación de corriente. Esto significa que, a pesar de existir una carga superior, no aumenta el valor I_{max} ajustado. Al contrario, se va reduciendo paulatinamente el valor de la tensión U_{out} . En caso de corto-circuito, la tensión será casi 0 V. La corriente sin embargo queda limitada a la corriente I_{max} ajustada.

Fusible electrónico

Para proteger aún mejor un circuito sensible que queda conectado en caso de fallo, el HM8040-3 dispone de un fusible electrónico. En caso de fallo, este desconecta al alcanzar I_{max} , en breve tiempo, todas las salidas de la fuente de alimentación. Cuando se ha eliminado la causa del fallo, se pueden conectar nuevamente las salidas mediante la tecla OUTPUT ④.

Funcionalidad del HM8040-3

La fuente de alimentación triple HM8040-3 dispone de tres salidas de alimentación separadas galvánicamente. Aparte del funcionamiento estándar como fuente de alimentación de tensión triple, se pueden utilizar las dos salidas de 0 – 20 V en modo de funcionamiento en serie o en paralelo.



Sobrepaso del límite de baja tensión
En modo de funcionamiento en serie de todas las tensiones del HM8040-3, se puede sobrepasar el límite de baja tensión de 42 V. Tenga en cuenta, que el contacto de piezas o elementos bajo tensión conlleva el riesgo de muerte. Es condición que sólo las personas instruidas en este tipo de riesgos y tareas manipulen los equipos y sus elementos conectados en este modo de funcionamiento.

La corriente máxima del HM8040-3 queda limitada en funcionamiento en serie a 0,5 A. En funcionamiento en modo paralelo (salidas de 0 – 20 V) se puede alcanzar una corriente máx. de 1 A. La tensión de salida queda entonces limitada a 20 V. Al trabajar en los modos de funcionamiento en paralelo o en serie, pueden variar algunas especificaciones del equipo como la resistencia interna, los ruidos o el comportamiento en la regulación.

Potencia de salida del HM8040-3

El HM8040-3 utiliza las tensiones de alimentación que obtiene del aparato base HM8001-2 y queda limitado por esta razón en su potencia máxima de salida. Como norma general, el HM8040-3 sólo deberá ser utilizado en el HM8001-2, si no se sobrepasa la potencia máxima de salida de 25 W. Si el HM8040-3 se utiliza en el aparato base HM8003, sólo se podrá utilizar hasta una potencia máxima de 12 W. Al utilizar el HM8040-3, se deberá garantizar siempre una buena ventilación del equipo.



Si la fuente de alimentación HM8040-3 se utiliza en el aparato base HM8003, sólo se podrá utilizar una corriente máxima de salida de 0,25 A



A causa de un posible calentamiento excesivo, solo se permite el funcionamiento de dos módulos HM8040-3 en un aparato base HM8001-2, si no se extrae una corriente superior a 2 A, como suma de corriente de salida de ambos módulos.

Activar/desactivar de las salidas

Todas las fuentes de alimentación Hameg disponen de una tecla de activación/desactivación de las salidas. La propia fuente de alimentación se mantiene en estado de funcionamiento. Así se pueden ajustar previamente las magnitudes de salida deseadas de forma cómoda y al activar la salida con la tecla OUTPUT ④ se suministran estas al circuito conectado.

Introducción al manejo del equipo



Atención – Véanse las instrucciones del manual

Puesta en funcionamiento

Al poner en funcionamiento el equipo por primera vez, tenga especialmente en cuenta los siguientes puntos:

- El conmutador de tensión de red del aparato base se corresponde con la tensión de red del lugar y lleva el fusible adecuado en el cajetín correspondiente
- Se ha efectuado la conexión con un conector de seguridad según normativa local o a un transformador separador de categoría de protección 2
- Los equipos no presentan ningún daño apreciable
- Los equipos no presentan ningún daño en las conexiones
- No hay piezas sueltas en el interior de los equipos

Conexión del HM8040-3

Al conectar el equipo, las salidas permanecerán cerradas. Esto supone una protección para el

circuito conectado a la salida. Se aconseja ajustar primero las tensiones que se pretenden utilizar. Después se conectan las salidas del HM8040-3 mediante la tecla OUTPUT ④. El equipo se encuentra, después de ser puesto en marcha, siempre en el modo de „limitación de corriente“. La corriente „ I_{max} “ se corresponde con el ajuste de CURRENT ⑩ ⑭. El modo de „fusible electrónico“ se puede seleccionar después de la puesta en marcha. Este ajuste se pierde, al apagar el equipo.

Elementos de mando e indicaciones

① ⑦ V / mA / Fuse

- a) Pulsación breve sobre la tecla: Conmutación de la indicación de LED de 7 segmentos entre tensión (V) y corriente (mA).
- b) Pulsación prolongada sobre la tecla: Conmutación entre „limitación de corriente“ y „fusible electrónico“.

③ ⑤ V / mA / F (4 x LED)

V

La tensión en los bornes protegidos de salida se presenta con una resolución de 0,1 V

mA

La corriente de salida se presenta con una resolución de 1mA.

F

Si está activado el modo de „fusible electrónico“ se ilumina este LED.

I_{max}

Si el modo de „limitación de corriente“ está activado y se alcanza la corriente I_{max} , se ilumina el LED inferior.


Limitación de corriente

Después de conectar la fuente de alimentación, esta se encuentra siempre en estado de „limitación de corriente“. Con CURRENT ⑩ ⑭ se puede ajustar independientemente para las salidas izquierda o derecha de 20 V un valor I_{max} . Si en una de las salidas que se alcanza la corriente I_{max} ajustada con CURRENT ⑩ ⑭, se limita la corriente suministrada a I_{max} . La otra salida sigue funcionando de forma normal. Si se alcanza allí también I_{max} , se limita también allí el suministro de corriente.

Para ajustar I_{max} , se hace un cortocircuito en la salida deseada y mediante CURRENT ⑩ ⑭ se ajusta el valor de I_{max} . Se ilumina entonces el LED inferior rojo, señalizando que la salida de corriente se está limitando.

Fusible electrónico (Fuse)

Antes de seleccionar el modo de fusible electrónico, se deberán seleccionar los valores de limitación con CURRENT ⑩ ⑭. Para ajustar los valores de limitación, se hace un cortocircuito de la salida correspondiente en el modo de „limitación de corriente“ y se ajusta con CURRENT ⑩ ⑭ el valor de I_{max} . A continuación se elimina el cortocircuito. Se pulsa de forma prolongada la tecla de V/mA/Fuse ① ⑦. El LED F ③ ⑤ se ilumina y el HM8040-3 se encuentra en modo de „fusible electrónico“. Si se alcanza, bajo estas circunstan-

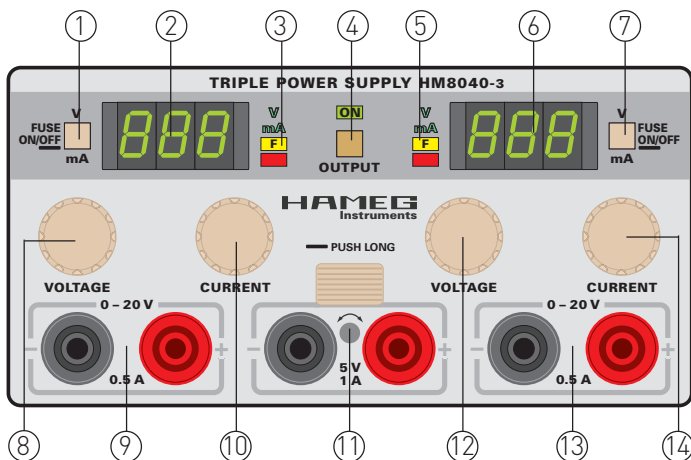


cias la corriente máxima I_{\max} ajustada en la salida correspondiente, se corta el suministro de corriente en todas las salidas. Para salir del modo de „fusible electrónico” se deberá pulsar nuevamente de forma prolongada la tecla V/mA/Fuse ① ⑦.

Ejemplo:

La salida izquierda de 20 V se encuentra en modo de „limitación de corriente” y la salida derecha de 20 V en modo de „fusible electrónico”.

Si se alcanza en la salida izquierda la corriente I_{\max} ajustada con CURRENT ⑭, se limita el suministro de corriente en la salida izquierda a I_{\max} . La salida de la derecha sigue con el suministro, independientemente de lo que ocurre en la salida derecha. Si en cambio se alcanza en la salida derecha la corriente I_{\max} ajustada con CURRENT ⑭, salta el fusible electrónico y se corta el suministro de corriente en todas las salidas.

 La limitación de corriente tiene un margen de ajuste con el mando CURRENT ⑩ ⑭ de 0 hasta 500 mA. Si el mando se ajusta a su tope izquierdo, significará una corriente de 0 A. Una corriente de 0 A significa, que realmente no fluye ninguna corriente por la salida. Las capacidades de salida se descargan y la tensión de salida se reduce hasta llegar al valor de 0 V. En modo de „limitación de corriente” se ilumina el LED rojo ③ ⑤, al estar en posición tope izquierda el mando CURRENT ⑩ ⑭ y la tensión de salida va decreciendo paulatinamente hasta el valor 0 V. Si el „fusible electrónico” está activado, se corta el suministro en las salidas al activar estas con OUTPUT ④.

② ⑥ Display

Indicación LED de 7 segmentos con 3 posiciones de la tensión de salida o la corriente de salida. Se presentan los valores de tensión o de corriente correspondientes a las suministradas en los bornes protegidos situados debajo de la indicación. Después de conmutar con la tecla de V/mA/Fuse ① ⑦ se presentan las tensiones con una resolución de 0,1 V y las corrientes con resolución de 1mA. El display presenta continuamente las tensiones o las corrientes de salida de las salidas de 20 V. La indicación de salida presenta la tensión incluso con las salidas desconectadas y posibilita así el ajuste previo de la tensión de salida deseada sin necesidad de conectar un circuito de prueba. Aconsejamos activar las salidas,

después de ajustar correctamente las tensiones de salida.

④ OUTPUT

Tecla para activar/desactivar simultáneamente las tres tensiones de salida. La indicación de los valores ajustados permanece memorizada al desconectar las salidas. Con las salidas operativas se enciende el LED ON.

⑨ ⑬ 0 – 20V

Salida regulable de 0 – 20 V. Bornes protegidos para conectores de 4mm con protección. La tensión de salida es resistente al cortocircuito.

⑧ ⑫ VOLTAGE

Mando para regular las salidas de 0 – 20 V

⑩ ⑭ 1 14 CURRENT

Mando para regular la limitación de corriente de las salidas de 20 V.

El margen de ajuste abarca desde 0 mA hasta 500 mA. Si se gira el mando a su tope izquierdo de 0 mA, el „fusible electrónico” corta el fusible electrónico las salidas de inmediato. En modo „limitación de corriente” se ilumina el LED I_{\max} y la tensión de salida baja a 0 V.

⑪ 5 V / 1 A

Salida de 5 V con bornes protegidos para conectores de 4mm con protección. La tensión de salida es resistente al cortocircuito. La tensión se puede ajustar mediante el potenciómetro situado en el centro por encima de los bornes de salida de 5 V. El ajuste se realiza mediante un destornillador fino. El margen de ajuste abarca desde aprox. 4,5 V hasta 5,5 V.

Protección de sobrecalentamiento!

Si la temperatura en el interior de equipo sobrepasa un valor de aprox. 75...80 °C, se desconectan de forma automática los suministros de corriente en las salidas. En las indicaciones izquierda y derecha parpadean entonces tres rayas. Estas señalizan un sobrecalentamiento en el interior del equipo. Al refrigerarse este, vuelve a ser operativo el equipo. El display vuelve a indicar los valores ajustados. Las salidas sin embargo permanecerán cortadas. Con la tecla OUTPUT ④ se podrán volver a activar las tensiones de salida.

Oscilloscopes



Spektrum Analyzer




Power Supplies



Modular system
Series 8000



Programmable Instruments
Series 8100



44-8040-0340

authorized dealer

www.hameg.de

Subject to change without notice
44-8040-0340 / 22032005

© HAMEG Instruments GmbH
® registered trademark



DQS-Certification: DIN EN ISO 9001:2000
Reg.-Nr.: DE-071040 QM

HAMEG Instruments GmbH
Industriestraße 6
D-63533 Mainhausen
Tel +49 (0) 61 82 800-0
Fax +49 (0) 61 82 800-100
sales@hameg.de

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [rohde & schwarz](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[HMF2525](#) [HMP2020](#) [HMP2030](#) [HZ22](#) [HZ24](#) [HV512](#) [HMC8041](#) [RTC1K-102](#) [RTC1K-202](#) [HA-Z211](#) [RTB2002 \(RTB2K-72\)](#) [RTB2002 + RTB-B221 \(RTB2K-102\)](#) [RTM-B222](#) [RTM-B223](#) [RTM-B225](#) [RTM-B2210](#) [RTM-B243](#) [RTM-B2410](#) [R&S FPL1003-P4](#) [R&S® FPH-B8](#) [NGL-K103](#) [FPC-COM1](#) [RTB2K-202](#) [HMC8042](#) [HZ42](#) [RTB2K-104](#) [HA-Z302](#) [RTB-PK1](#) [RTM-K1](#) [RTM-B242](#) [R&S HMP4030](#) [NGE103B](#) [R&S NRX](#) [R&S RTM-K36](#) [RTB2K-COM4](#) [HMC8012](#) [HM8118.02](#) [RTM-K3](#) [RTM-K15](#) [RTM-K18](#) [R&S HM7042-5](#) [RTB2004 \(RTB2K-74\)](#) [RTM3K-COM4](#) [RTM-K2](#) [RTM-K5](#) [RTM-K6](#) [RTM-K7](#) [RTM-K31](#) [NGL-B105](#) [NGE-COM3A](#)