




**精密锰铜合金分流器，额定电流200A  
标准精度±0.1%，低热电势，最大温飘±20ppm/°C**

### 高精密分流器介绍

分流器需要在大电流下工作，电阻表面温升会导致阻值的变化，从而影响到检测精度，要使温度对检测精度的影响降到最小，必须使用低温飘，低电流系数和低热电势的分流器。本系列精密分流器，在10%~100%的额定电流下均可保证0.1%的检测精度，在-20°C~120°C的温度范围内可以保证最大±20ppm/°C的温飘以及很低的电流系数，热电势小于0.05μV/°C，并且具有很好的长期稳定性。

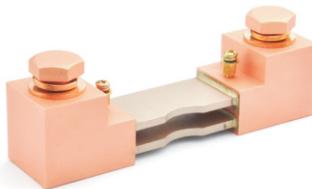

规格参数及尺寸 (单位: mm)

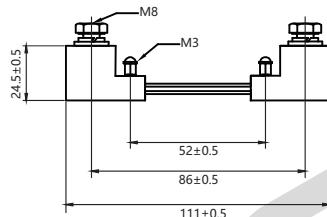

型号	阻值	采样精度	温漂	输出电压	额定电流	最大电流	重量
RTCS0200B050Z00	250μΩ	±0.1%	±20ppm	50mV	200A	240A	≤314g
RTCS0200B075Z00	375μΩ			75mV			

性能		
测试项目	测试方法	测试结果
最佳表面温度	锰铜金属条中心处测量	+30°C ~ +90°C
工作温度范围	锰铜金属条中心处测量	-40°C ~ +140°C
最高表面温度	锰铜金属条中心处测量	140°C
热电势	额定电流下到达热平衡后断开电路，求出热电势值	< 0.05 μV/°C
温度系数	测量范围-25°C 和 +120°C，参考点+25°C	≤ ±20ppm/°C
电流系数	加载10%额定电流至100%额定电流	≤ ±5ppm/A
短时过载	2.25倍额定电流，5秒	△R ≤ ±0.05%
连续过载	1.2倍额定电流，2小时，25°C环境温度	△R ≤ ±0.1%
热平衡时间	锰铜金属条中心处温度不变，阻值稳定	< 5min

选型表														
选型示例: RTCS0200B075Z00 (RTCS 200A ±0.1% 75mV 识别码)														
R	T	C	S	0	2	0	0	B	0	7	5	Z	0	0
系列号 RTCS			额定电流 0200=200A			精度 B=±0.1%			输出电压 050=50mV 075=75mV			识别码 订货前由工厂分配		

\* 更高的精度可特别定做；

\* 60mV, 100mV, 额定输出电压可特殊定制。

## 定制适合实际应用场景的高精度分流器 (CTS服务)

每一只分流器都要经过精密调阻。标准的产品可以满足10%-100%额定电流范围内的采样精度，在精密调阻的过程中，主要的挑战来自于要同时兼顾10%的额定电流和100%额定电流的检测精度。如大家所知道的，锰铜材料的温度特性曲线并非线性的变化，所以平衡锰铜材料的表面温度到最佳工作温度是实现精密测量的关键。

CTS服务是免费提供给客户的定制服务，即定制化的调阻服务。通过收集客户实际工况，预估分流器工作时的平均表面温度，进而找出检测精度最优的阻值点。通过CTS服务可以显著的提高检测精度，每一个经过CTS服务的料号我们都分配了唯一识别码。

每一只经过CTS服务的分流器，我们都会随货提供完整的出厂测试报告，这项服务也是免费的！


需要CTS服务请先联系我们的客户代表，我们将协助客户收集以下数据：

最小工作电流		最低环境温度	
最大工作电流		最高环境温度	
工作电流曲线图		环境温度曲线图	
最终产品名称		安装方式	
最终产品工作地点		散热条件	
设计寿命		安装图片	
如有其他能说明分流器工况的数据，也请一并提交。			

## 反向安装建议

在散热条件有限的场景下，可以通过反向安装来提高分流器的散热能力。反向安装需要先连接好电压采样端，然后再连接电流端。这样安装的好处在于使分流器的锰铜片远离安装底板，同时铜排和分流器铜头的接触面积变大，所以散热条件得到了有效改善。

### 反向安装图例

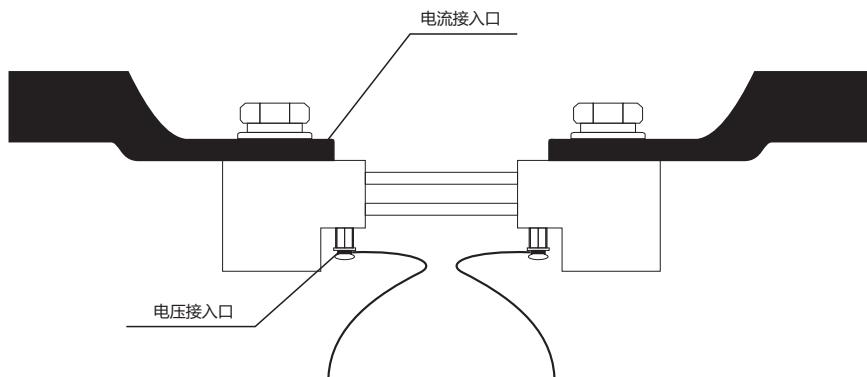

依据IEEE标准，建议在正常情况下，分流器的工作电流不要大于2/3的额定电流。

在环境温度高于40°C的场合需要进一步降额使用，以防止分流器损坏。

可以使用风冷，水冷，增大物理尺寸，安装散热器等方式降低工作温度。

# X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

***Click to view similar products for resistortoday manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[EWWR0008J50R0T9](#) [RTCS0050B075Z00L](#) [EWWR0010J50R0T9](#) [EWWR0006J5R00T9](#) [EWWR0010J27R0T9](#) [EWWR0010J300RT9](#)  
[EWWR0010J68R0T9](#) [EWWR0008J500RT9](#) [LCSR2512FR005K9L](#) [EWWR0006J35R0T9](#) [EWWR0003JR200T9](#) [EWWR0003J50R0T9](#)  
[HPCR0603F300KK9](#) [EWWR0003J1K00T9](#) [ARCS6918JL100B9L](#) [EWWR0001JR100T9](#) [EWWR0008J150RT9](#) [EWWR0003J300RT9](#)  
[HPCR0603F270RK9](#) [PTFR0805B11K0N9](#) [EWWR0006J75R0T9](#) [EWWR0003J39R0T9](#) [EWWR0003J500RT9](#) [EWWR0008J30R0T9](#)  
[EWWR0006J500RT9](#) [EWWR0006J18R0T9](#) [ARCS8518FL050A9L](#) [EWWR0010J15R0T9](#) [EWWR0006J8K20T9](#) [EWWR0010J22R0T9](#)  
[EWWR0010J75R0T9](#) [LCSR2512FR007K9L](#) [EWWR0003JR500T9](#) [EWWR0008J10K0T9](#) [ARCS6918JL050A9L](#) [LCSR2512FR010Q9L](#)  
[EWWR0003J12R0T9](#) [EWWR0006JR100T9](#) [EWWR0006J2K00T9](#) [EWWR0006J100RT9](#) [CSFR2512FR005Q9](#) [EWWR0003J2R00T9](#)  
[HPCR0603F220RK9](#) [EWWR0006J3K50T9](#) [EWWR0010J4R00T9](#) [ARCS6918JL100A9L](#) [EWWR0010J33R0T9](#) [EWSL5930F2L00K9](#)  
[EWWR0008J120RT9](#) [EWWR0008J2K00T9](#)